

音叉式簡易個数ばかり

CGX-Kシリーズ

取扱説明書

新光電子株式会社

安全上のご注意

安全にお使いいただくために、必ずお守りください

- はかりを正しく安全にお使いいただくために、必ずこの「安全上のご注意」と本体付属の「取扱説明書」をよくお読みになり、内容を十分に理解してからお使いください。
- この「安全上のご注意」と本体付属の「取扱説明書」は、お読みになった後も本体の近くに大切に保管し、必要な時にお読みください。
- この「安全上のご注意」は、お使いになる人や他の人への傷害および物的損害の発生を未然に防ぐため、必ずお守りいただきたいことを説明したものです。
- 取り扱いを誤った場合、発生が想定される傷害・損害の程度や、はかりの品質・性能への影響を次の「注意」と「推奨」に分けて表示し、絵表示を使って説明します。

注 意

- 取り扱いを誤った場合、人が傷害を負ったり、家屋・家財・ペットにかかわる拡大損害の発生が想定される内容です。状況によっては重大な結果になる可能性もありますので、安全にお使いいただくために必ずお守りください。

推 奨

- はかりの品質、信頼性を維持するために理解していただきたい内容です。状況によっては傷害や拡大損害に発展する可能性もあります。

絵表示の意味 絵表示の中や近くに具体的な指示内容が描かれています。



：必ず実行していただきたい「強制」事項を表します。

例



：してはいけない「禁止」事項を表します。

例





注 意

注



分解禁止




◆ 分解・改造・修理をしない

- ・故障・発熱の原因になります。
- ☐ 弊社営業部またはサービスにお問い合わせください。



定格外禁止

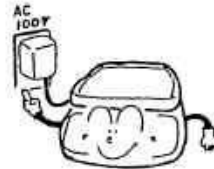

◆ 定格以外は使用しない

- ・必ず交流電源 (AC100V) でお使いください。
- ・アダプターを使用する場合は、弊社専用のものをお使いください。
- ・発熱や故障の原因になります。



ガス禁止



◆ 腐食性ガスや爆発性ガスの発生する場所で使わない

- ・爆発や火災の原因となることがあります。
- ・腐食して故障の原因となる恐れがあります。



粉塵禁止



◆ 粉塵が多い場所で使わない

- ・爆発や火災の原因となることがあります。
- ・ショートや導通しなくなって、故障の原因になる恐れがあります。



移動禁止




◆ 計量物を載せたままはかりを動かさない

- ・計量皿からものが落ちてケガする恐れがあります。

意



使用禁止

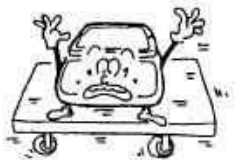

◆ 不安定な台や振動を受けやすい場所で使わない

- ・計量皿からものが落ちてケガする恐れがあります。
- ・表示が不安定になることがあります。












落下禁止





◆ ACアダプターや電源用のコードを通路に這わせない

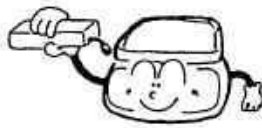- ・コードを引っかけてはかりを落とし、ケガする恐れやはかりを破損することがあります。

注	 <p>使用禁止</p> 	<p>◆ ACアダプターや電源コードに 重いものを載せたり、火気を近付けない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重いものを載せたり暖房器具に近付けると、ショートや断線により火災や故障する恐れがあります。 ☐コードが傷んだ場合は修理を依頼してください。
	 <p>濡れ手禁止</p> 	<p>◆ 濡れた手でACアダプターや 電源コードおよび、はかりに触らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電する恐れがあります。
	 <p>水濡れ禁止</p> 	<p>◆ 雨や水があたる場所で使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感電やショートのする恐れがあります。 ・腐食して故障の原因となります。
	 <p>浮き禁止</p> 	<p>◆ アジャスターを浮かせない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計量物を載せたときに不安定となり、計量皿から滑り落ちてケガする恐れがあります。 ☐取扱説明書の「はかりの水平調整」に関するページを参照してください。
意	 <p>使用厳守</p> 	<p>◆ 電池駆動型は使用条件をお守りください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕様に記載された充電時間をお守りください。 ・決められた電池以外は使わないでください。 ・改造・修理・指定外の使用は、破損・破裂の恐れがあります。☐不明な点は弊社にご連絡ください。

推 奨

推 奨	 <p>使用地域の設定</p> 	<p>◆ 据付け時や長期間経過後は、 はかりを校正する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・表示値に誤差が生じ、正確に計れなくなります。 ・定期的に校正や点検することをお薦めします。 ☐はかりの取扱説明書を参照してください。
	 <p>衝撃禁止</p> 	<p>◆ 衝撃を与えない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・破損・故障の原因となります。 ☐計るものは、静かに載せ降ろしてください。

推



過負荷禁止



◆『**o-Err**』表示で放置しない
(過負荷状態)

・破損・故障原因となることがあります。
☑すぐに載せているものを降ろしてください。



使用禁止



◆周囲の温度・湿度の
変化が激しい場所で使わない

・正確に計れない場合があります。
☑周囲温度が-5℃~+35℃内でお使いください。



使用禁止



◆直射日光が当る場所で使わない

・表示が見ずらくなることがあります。
・はかり内部の温度が上り、正確に計れない場合があります。



アダプターを抜く



◆長期間使用しない場合は、
ACアダプターをコンセントから抜く

☑省エネと劣化防止のためお勧めします。



使用禁止



◆揮発性の溶剤を使わない

・本体が変形することがあります。
☑本体の汚れは、空ぶきまたは中性洗剤等を軽く含ませた布で落としてください。



使用禁止




◆床が柔らかい場所で使わない

・ものを載せるとはかりが傾いて、正確に計れない場合があります。



使用禁止

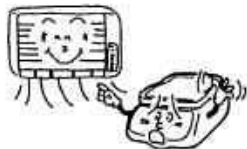

◆冷暖房機器の風があたる場所で使わない

・表示が不安定になることがあります。
☑風防をお使いください。

奨



水平確認



◆水平状態を確認する

・傾いた状態では表示値が誤差を生じ、正確に計れない場合があります。
☑取扱説明書の「水平調整」頁を参照してください。






 


計量皿確認




◆計量皿の下を確認する

・小さなものが本体とのスキ間に入り、計量皿に触れて正確に計れない場合があります。
☑時々、計量皿を外して点検してください。

個数ばかり取扱いマニュアル

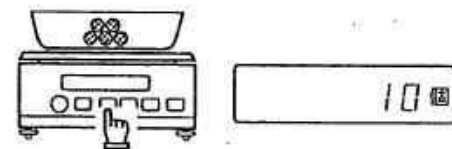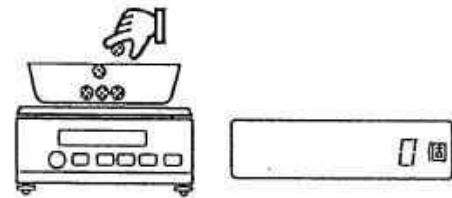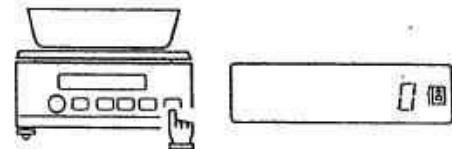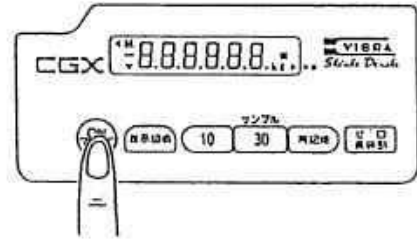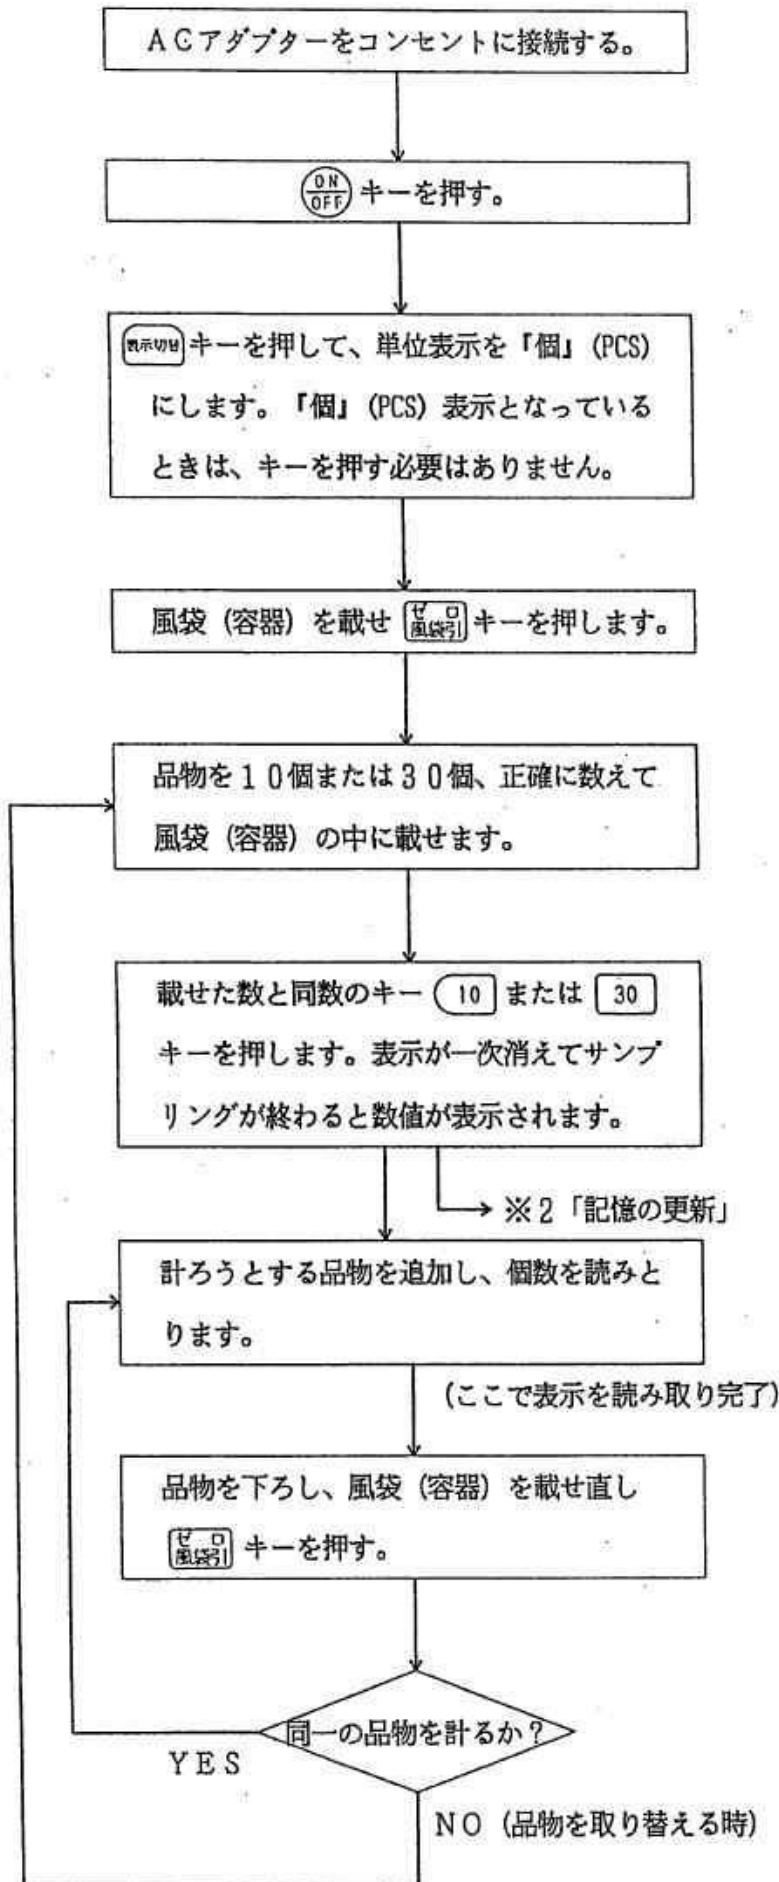




サンプル10個の平均値で記憶

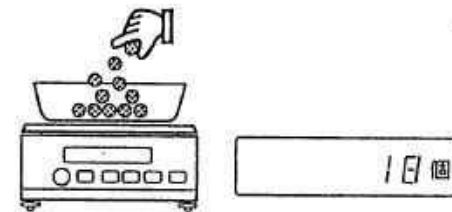

※1: 「L-Err」表示となる時は単重が軽すぎて、このこのはかりでは計れません。

※2: ◀ マークの点滅表示となる時はサンプルの重量が不足して計数誤差が出やすい状態です。「記憶の更新」操作(裏面)をおすすめします。

記憶の更新

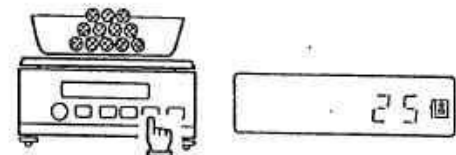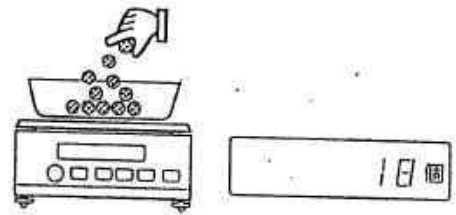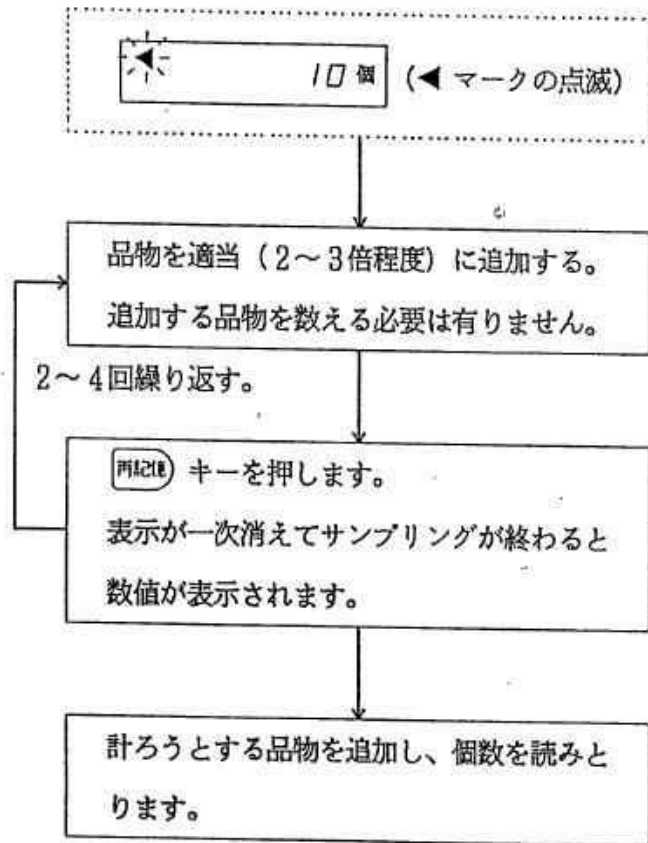

サンプル25個の平均値に記憶更新

* 「記憶更新」のポイント

- ・より平均的な品物の単重が記憶できるので、少ないサンプルでたくさんの数を計ったり、単重にバラツキの大きい品物を計る場合に大変便利です。
- ・追加する数は2~3倍位とし、最初は少しずつ、徐々に多くします。

はじめに

この度は、音叉式簡易個数ばかり“CGX-Kシリーズ”をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございます。

この製品は、“だれにでも簡単に操作できる個数ばかり”をコンセプトに、音叉センサーならではの長期安定性と高精度を実現しました。

個数測定時の内部分解能1/300,000、重量測定時の分解能1/30,000~1/12,000の高精度測定が可能です。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み戴きまして、正しく取り扱われますようお願い申し上げます。尚、この取扱説明書が後日お役に立つ事が有りますので、必ず大切に保管してください。

目 次

目 次

各部の名称と働き

- 1 外 観……………2
- 2 パネル部の詳細……………3

ご 注 意

- 1 据え付け上の注意……………4
- 2 取り扱い上の注意……………5

据 え 付 け

- 1 梱包品の確認……………6
- 2 ポールの取付け……………7
- 3 はかりの水平調整……………8

はかりの基本操作

- 1 始動と動作確認……………9
- 2 計量と風袋引……………10
- 3 バッテリー駆動を使う……………11

個数を計る

- ◆ サンプリングの操作……………12,13

はかりの校正

- 1 スパン調整をする……………14,15

ファンクション

- 1 ファンクション項目と働き……………16
- 2 設定値の確認と変更……………17

故障と思われたら


……………18

標準仕様


- 1 共通仕様……………19
- 2 機種構成……………19

各部の名称と働き

1 外観

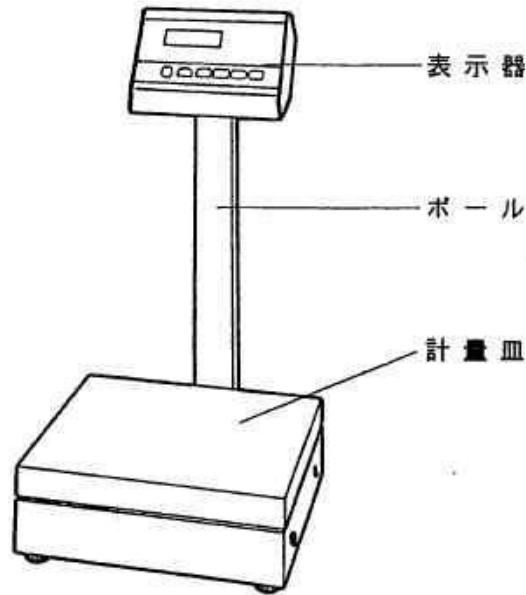


◆表示器の角度調整

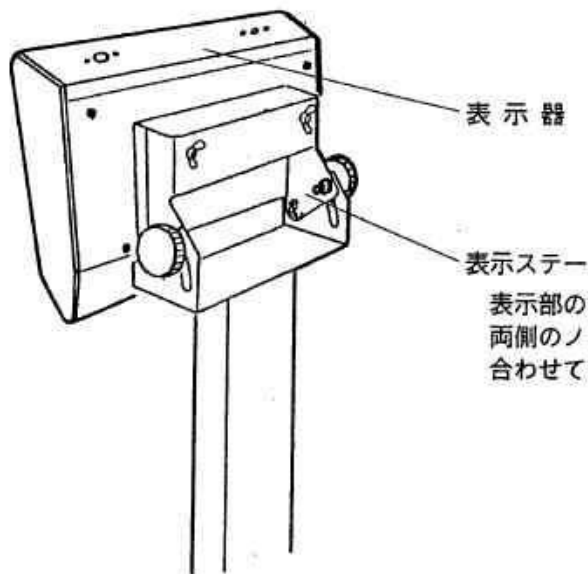

表示部の角度が変えられます。
両側のノブを緩め、適当な角度に
合わせてからノブを締めます。

2 パネル部の詳細

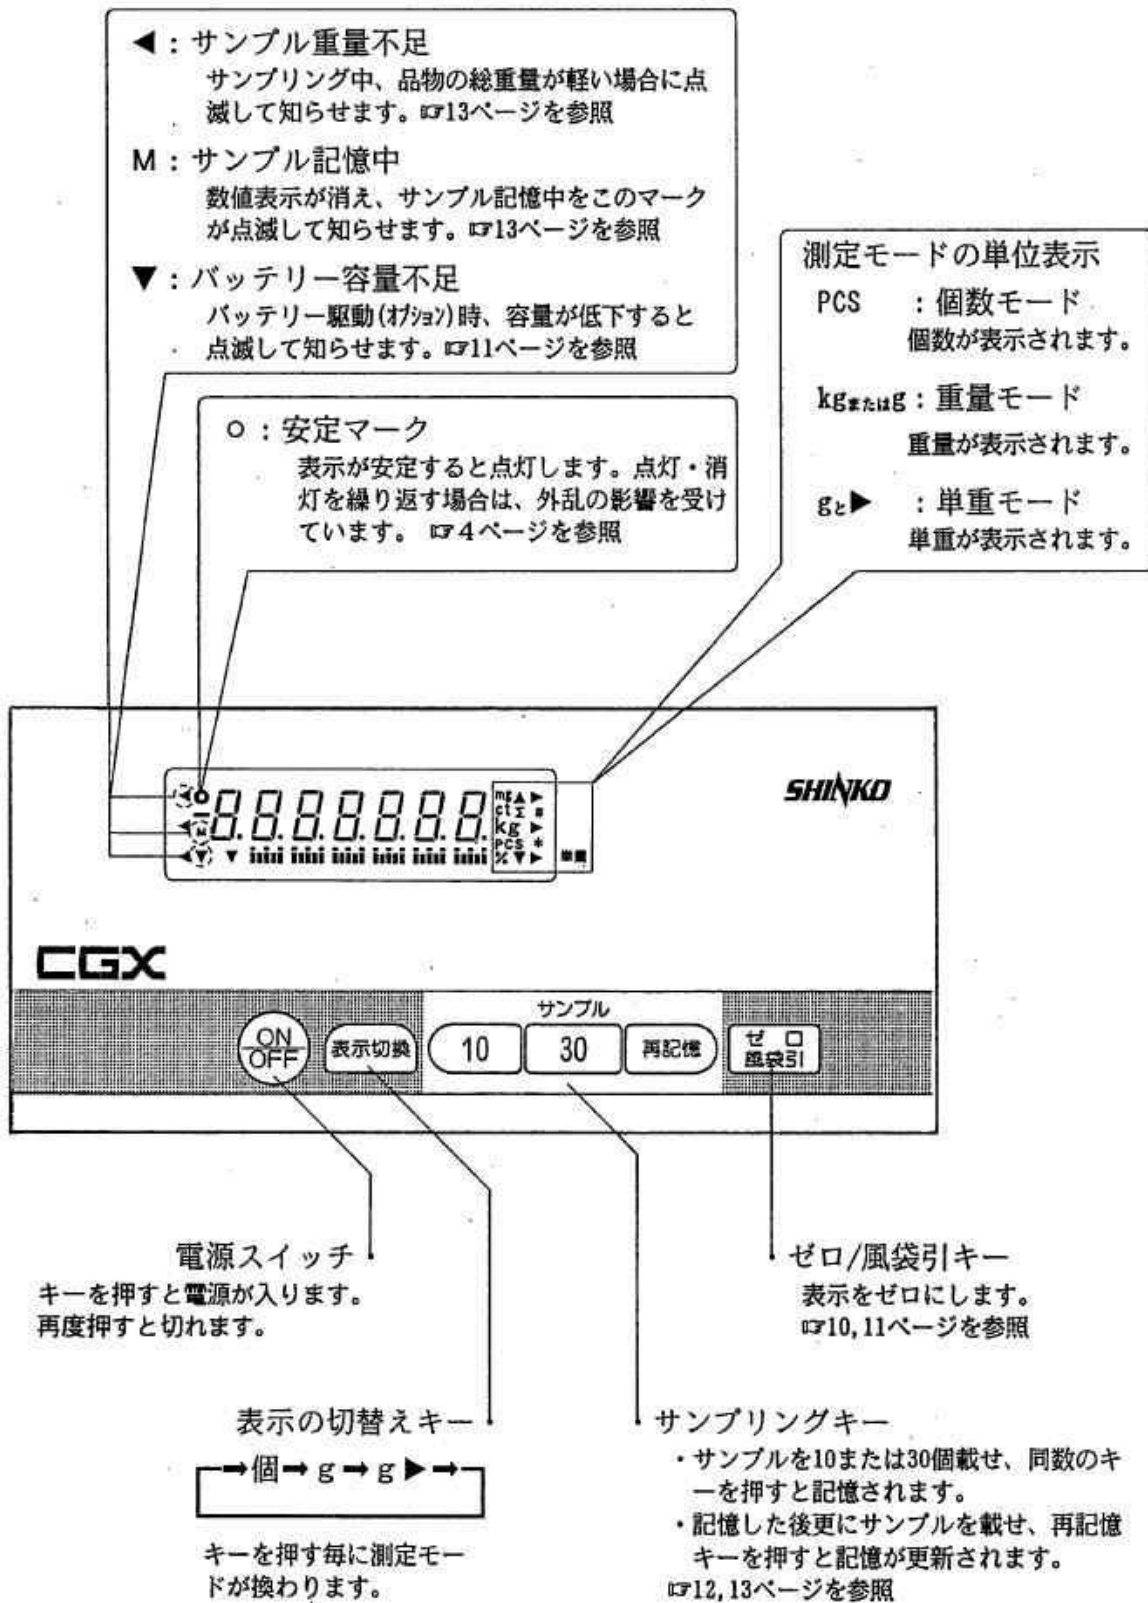



ご 注 意


① 据え付け上の注意

できるかぎり良好な環境を選んでください。特に下記場所での使用は計量誤差が生じたり、故障の原因となりますので避けてください。


- ① 物を載せると、床が柔らかくゆがむ場所。




- ② 不安定な台や、振動を受けやすい場所。

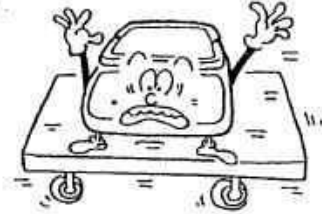

- ③ 冷暖房機器の風があたる場所。

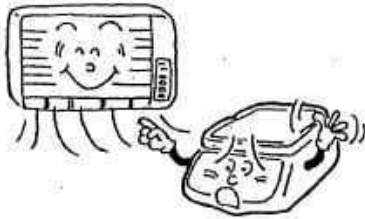

- ④ 腐食性ガスや爆発性ガスの発生する場所。

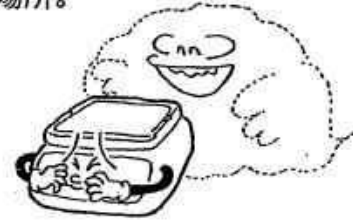

- ⑤ 粉塵の多い場所。



- ⑥ 直射日光があたる場所。



- ⑦ 周囲の温度・湿度の変化が激しい場所。



2 取り扱い上の注意

電子はかりは精密機器ですからいねいに取り扱ってください。特に下記の取扱いは計量誤差が生じたり、故障の原因となりますので避けてください。

- 1 品物の載せ降ろしは静かに行い、衝撃を与えないでください。



- 2 計量皿の下は、物が入らない様にしてください。



- 3 ひょう量を越えた『O-Err』表示状態で、放置しないでください。ひょう量=風袋重量+計量物



- 4 据え付け時や長期間経過後は、はかりの精度維持・確認の為に校正する事をお薦めします。
はかりの校正：14, 15ページ参照



- 5 アダプターは必ず専用のものを使い、AC100Vにつないでください。他のアダプターや電圧を違えますと、発熱や故障の原因となります。

- 6 はかり本体の汚れは、空ぶきまたは中性洗剤等を使ってください。揮発性の溶剤等を使いますと、塗装落ちや部品変形となる場合が有ります。

- 7 オプションを取付けるとき以外は、はかり本体を開けないでください。


- 8 誤った取扱いや改造により生じた故障の場合は、保証の対象となりません。
別紙の保証書に記載してある保証規定を参照してください。

据え付け


1 梱包品の確認

お使いの前に次の付属品をご確認ください。万一、不足や損傷が有りましたら、至急お買い上げ店または、当社営業部まで御連絡ください。

1. 表示部……………1台

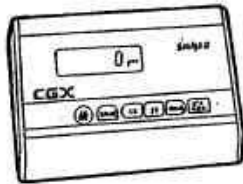


2. 表示部ステー……………1台

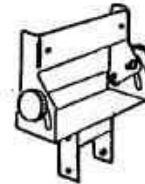

3. 計量部……………1台



4. ポールベース……………1台

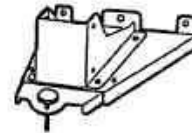

5. ポール……………1本




6. レンチ……………1本

対辺 = 4mm



7. ACアダプター……………1個

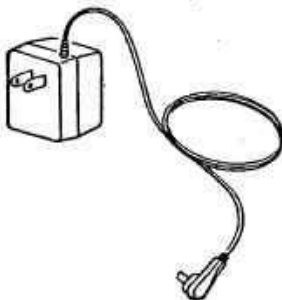


8. 取扱説明書……………1冊
(本書)



2 ポールの取付け


ポールを使用しない場合は、4.表示部の取付け作業の後次ページに進んでください。

1 ポールベースの取付け

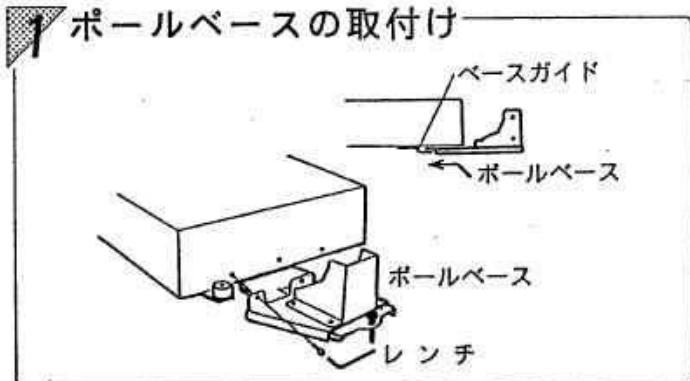


付属のポールベースを計量部の底面のベースガイドに合わせ、付属のレンチで取付けます。計量部底面のガイドに、ポールベースを確実に差し込んでください。

2 ポールの取付け

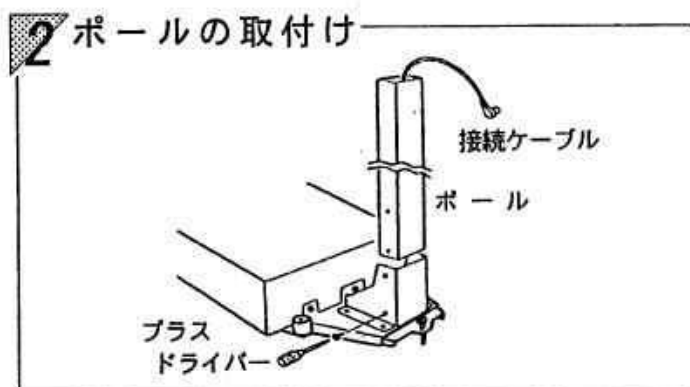


接続ケーブルを、ポールの下側(取付け穴幅の広い方)から通します。次に、ポールの下側をポールベースに取付けます。

3 表示ステーの取付け

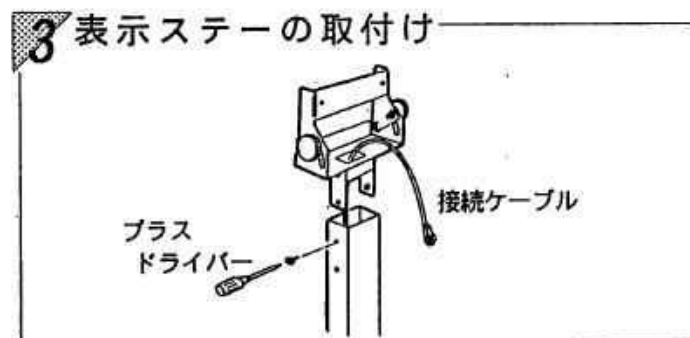


接続ケーブルを通します。表示ステーの向きに注意し、ポールに取付けます。

4 表示部の取付け

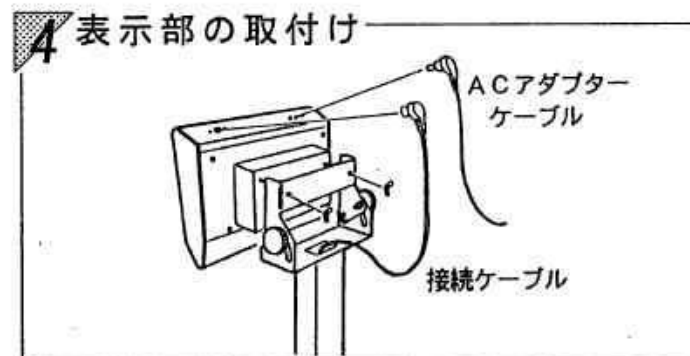


表示ステーに表示部を取付け、接続ケーブルとACアダプターを接続します。

3 はかりの水平調整

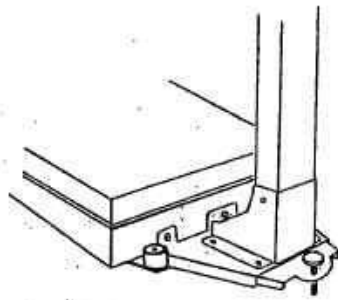

水平器

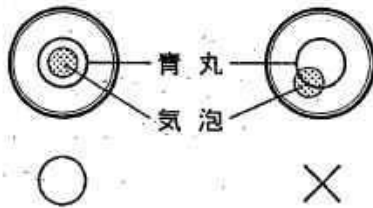

四隅のアジャスターを回し、水平器の気泡を青丸の中心に合わせてください。

計量器の四隅を押して、アジャスターの浮き(ガタのない状態)を確認してください。


<注意>

ボールを使用する場合
水平調整後、ボールベース後方のアジャストビスを調整するとボールが振れにくくなります。

はかりの基本操作


1 始動と動作確認

1 電源を入れる

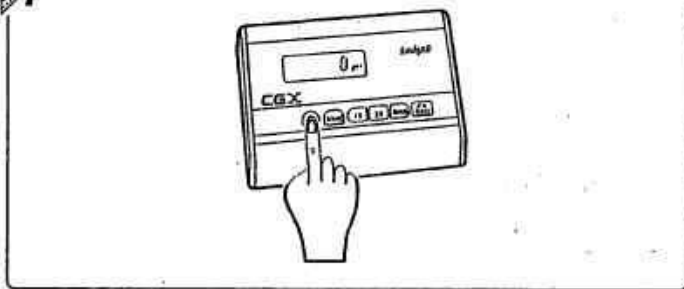


パネルの **ON/OFF** キーを押します。
全表示が点いて動作状態となります。

2 表示の確認

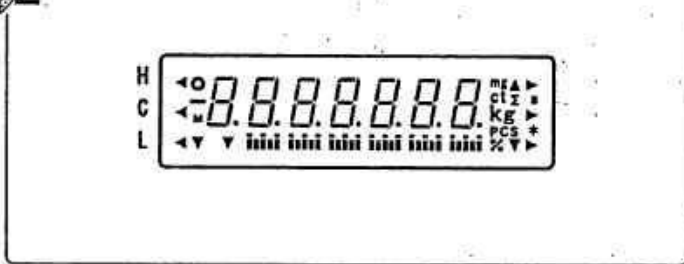

全表示の点灯中に表示部分の欠け、未点灯部分が無い事を確認してください。
数秒後、ゼロ表示となります。

3 表示を切替える

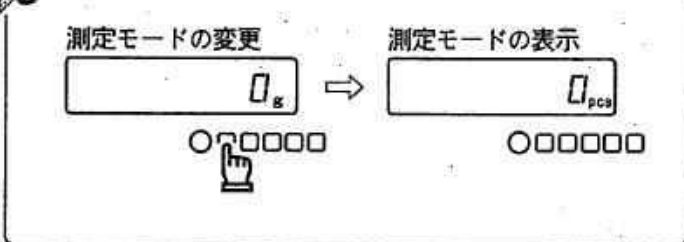


表示切替 キーを押す毎に測定モードが変わります。

個数モード 重量モード 単重モード

個 ⇒ g ⇒ g ▶

4 再現性の確認する

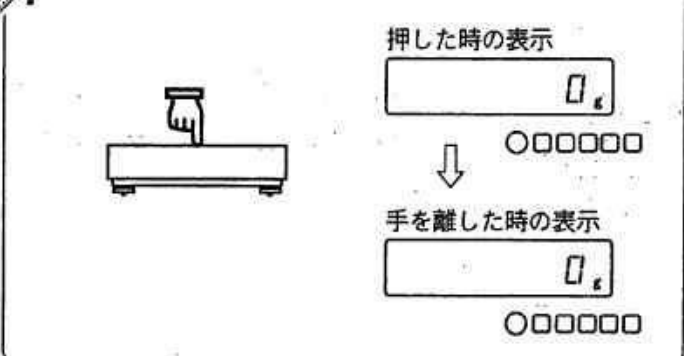


計量皿を軽く押し、表示が変化する事を確認します。

また、手を離すと表示が元に戻る（ゼロ表示となる）事を確認してください。

2 計量と風袋引操作

1 風袋引をする



風袋重量の表示
1234g
○○○○○


↓

風袋引後の表示
0g
○○○○○

Hand icon pointing to the zero key.

風袋 (容器) を載せ、**ゼロ風袋引** キーを押すと表示がゼロになります。
⇒風袋引をした


2 測定物を計る

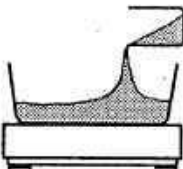

正味重量の表示
5678g
○○○○○

風袋に測定物を入れると、正味重量 (中味の重量) が表示されます。

3 表示をゼロにする

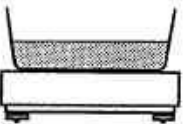

正味重量の表示
5678g
○○○○○


↓

ゼロ点の設定表示
0g
○○○○○

Hand icon pointing to the zero key.

測定物を追加量して、その追加量のみを計る場合は、**ゼロ風袋引** キーを押して表示をゼロにします。

4 測定物を計る

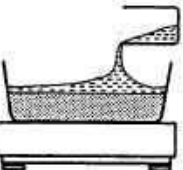

正味重量の表示
890g
○○○○○

引き続きと同様、測定物を入れ追加量のみを計量します。

キーポイント

重量測定時、個数測定時の共通事項です。

1. 表示が安定すると、安定マーク『○』が点灯します。点灯と消灯を繰り返す時は、風等の外乱の影響を受けて不安定な状態です。風防等でこれらを防いでください。
2. 計量皿を押しても表示が変化しない場合は、測定モードを間違えています。
 - ・個数モード：サンプルの記憶されていない状態ではゼロ表示固定です。
 - ・単重モード：サンプルの単重値を表示しますので、測定状態では有りません。
3. 物を載せて『○-Error』表示となる場合は、計量範囲を越えています。
4. 風袋引をすると計れる範囲が狭くなります。計量範囲＝ひょう量－風袋重量

3 バッテリー駆動(オプション)を使う

オプションのニッカド充電式バッテリーは、表示部に内蔵されています。

充電時間＝約12時間

駆動時間＝連続約7時間（出力未使用時）

◆ 充電方法

表示部の左下(最上位桁の左下)に『▼』マークが点灯した時は、バッテリーの容量が低下しました。下記の手順で充電してください。

- ① 表示部に専用のACアダプターをつなぎます。表示部は外す事が出来ます。
- ② パネルの電源キーをOFF状態にします。(表示が消えた状態)
- ③ 約12時間、この状態で放置するとフル充電が終了します。

これ以上の充電は、バッテリーの寿命を縮めますので避けてください。

◆ 使用上の注意


1. ご購入後初めて使用される際は、電池の自然放電により駆動時間が短くなる場合が有ります。
2. フル充電後も充電を続けると、過充電となりバッテリーの寿命を縮めます。充電後は、ACアダプターを外してください。
3. ACアダプターをつないだまま、はかりを使用(電源キーがON状態)していても微量の充電を行いますので、充電が終了後はACアダプターを外してください。
4. 専用のACアダプターを必ずお使いください。他のものを使用すると、バッテリーの発熱・破損につながりますので大変危険ですから避けてください。

個数を計る

個数はかりは、はかりが指定した個数と同数のサンプル品を載せ、はかりにその個数を記憶させます。この作業をサンプリングといい、これをしませんでしたと個数は計れません。


◆ サンプリングの操作

1 個数モードにする

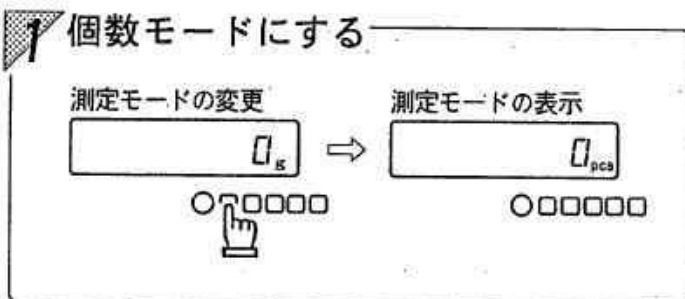


MODE キーを押して個数モードの『pcs』単位表示にします。キーを押す度に測定モードが変わります。

2 風袋引をする

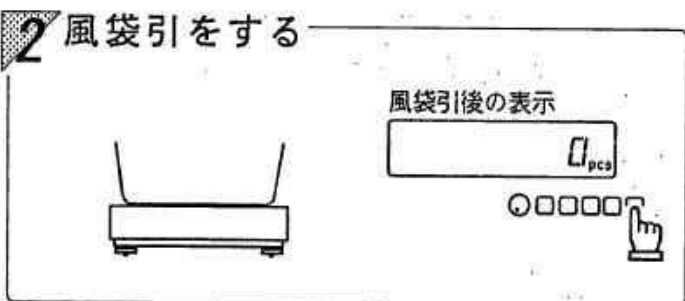


風袋(容器)を載せて **ZERO** キーを押すと表示がゼロになります。⇒風袋引をした表示がゼロでない場合も、念の為この操作を行ってください。

3 サンプルを載せる

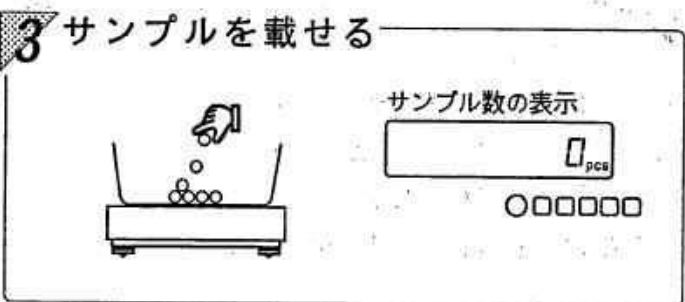

10個または、30個のサンプルをはかりに載せます。この数を間違えると計数結果が不正確となりますので、正確に数えてください。

4 サンプルを記憶する

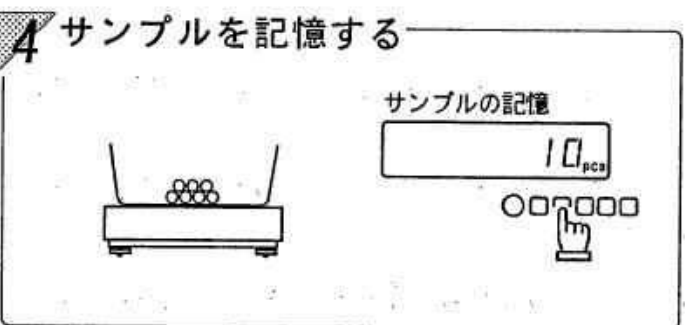


数えて載せた数と同数のサンプルキーを押します。表示が一時消えて再び数値表示が現れると、表示個数に記憶が更新されサンプリングを終了します。

* サンプリングが終了しました。計るものを載せるとその数が表示されます。

* 少ない数量でサンプリングをした後で、たくさんの数を計りますと計量誤差が生じます。次の記憶更新法を引き続き行くと、計数誤差を少なくすることが出来ます。


5 サンプルを追加する

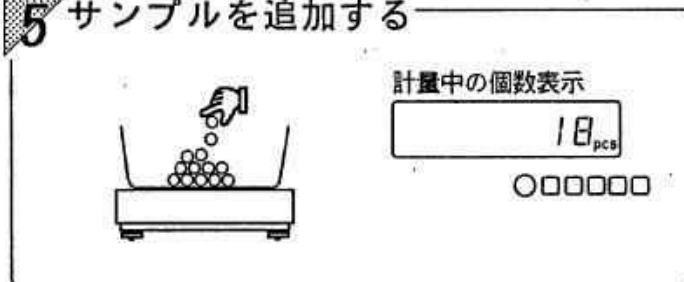

表示の2倍程度を限度に、サンプルを追加します。

サンプルは数える必要がありません。

6 記憶を更新する

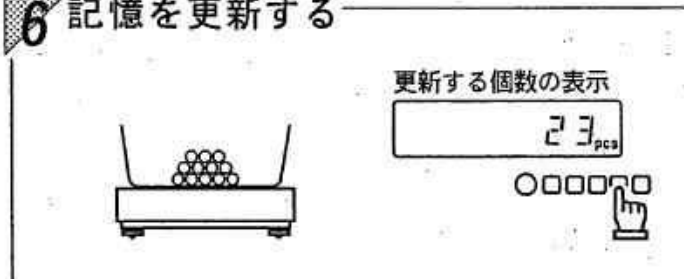

再記憶キーを押します。

表示が一時消えて再び数値表示が現れると、表示個数に記憶が更新されサンプリングを終了します。

キーポイント


1. 表示が消え、『M』マークが点滅している時は、サンプリングの記憶中です。サンプリング中は、個数測定ができません。
2. サンプリングは、サンプルキー(10, 30, 再記憶)を押す度に終了します。
3. サンプル数を多くすると、より平均的な単重が記憶できるので、計量誤差を少なくすることができます。少ないサンプルでたくさんはかったり単重バラツキの大きい品物をはかる場合に大変便利です。記憶の更新法を、繰り返す事をお勧めします。 サンプル開始数も同様で、10個より30個の方が計数誤差を少なくできます。
4. サンプルの追加は表示の2倍を限度として、最初は少しずつ、徐々に多くする事がポイントです。 計る数の1/10程度を目安に記憶すると良いでしょう。
5. 『L - Error』表示は、サンプルの単重が軽過ぎてこのはかりで計ることが出来ません。計数可能単重は、使用中のはかりの最小表示値です。
6. 『Fl d d』表示は、サンプルが軽く“計数誤差なのでやすい状態”です。この表示は一時的でその後は、判別表示の“L”に『◀』マークが点滅して知らせます。この後記憶更新を行うと、この表示が消え計数誤差を少なくすることが出来ます。

1 はかりの校正

電子はかりは、常に重力加速度 [G] の影響を受けています。地理的位置や海拔の違いによりこの [G] が異なるため、据え付け場所での校正が必要です。
また長期間経過後や、正確な表示値とならない場合なども校正が必要です。
この校正することを「スパン調整をする」といいます。


1 スパン調整をする

1 スパン調整の呼出し

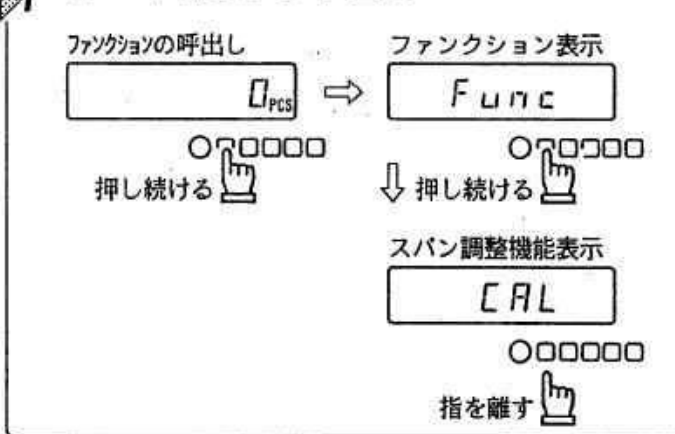


『Func』から『CAL』表示に変わるまで、**Func** キーを押し続けます。
スパン調整の機能となります。

2 ゼロ点の校正

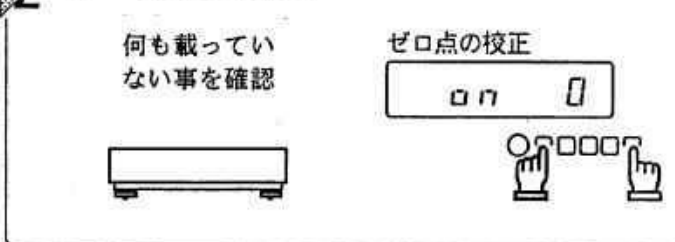


Func キーを押したまま **Func** キーを押し、両方同時に離します。
表示が点滅してゼロ点を校正します。


3 ひょう量点の校正

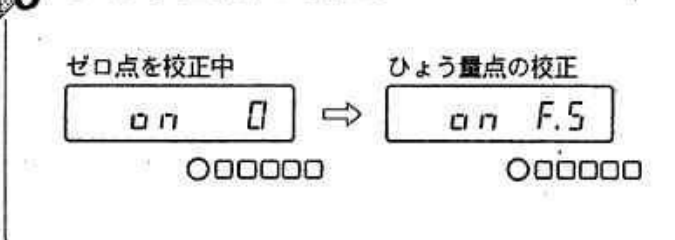


ゼロ点の校正が終わり、自動的に『0.0 F.5』表示に変わります。
ひょう量点の校正に移ります。

4 分銅を載せる

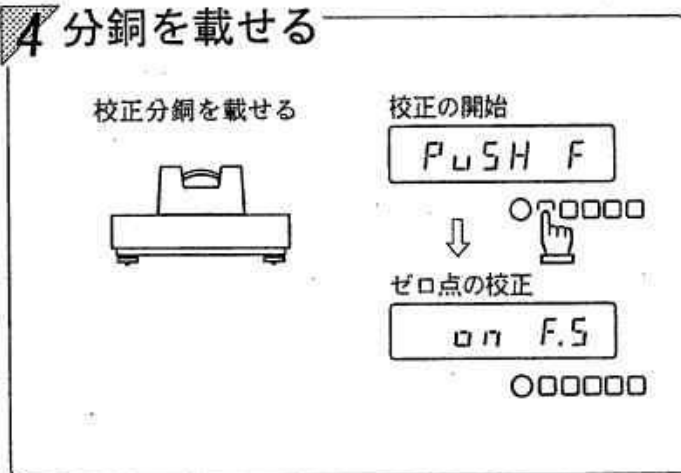



校正分銅を載せ始めると、表示が『PUSH F.』に変わります。分銅を載せ終わったら、キーを押すと『0.0 F.5』表示の点滅に変わり、ひょう量点を自動校正します。

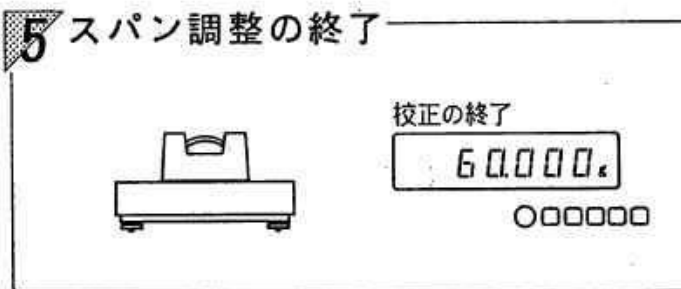5 スパン調整の終了



ひょう量点の校正が終わると、元の測定モードに戻ります。

キーポイント

1. のキーを両方同時に押す操作の時、キーを先に押すと操作が中断されます。
 2. 使用する分銅の総重量は、ひょう量付近となるように選んでください。
(スパン調整は、ひょう量の1/2以上の分銅で行えます。)
 3. 校正に使用する分銅は、はかりの最小表示と同等精度の物を使用してください。
精度が不足すると、正確な表示とならなかったり、下記エラー表示になります。
 4. 次のエラー表示となった場合は、使用した分銅が適していません。
分銅を確認して、最初からやり直してください。
 - ①『0 - Error』：分銅がはかりのひょう量を越えました。
 - ②『1 - Error』：分銅がはかりのひょう量の1/2以下です。
 - ③『2 - Error』：校正する前と校正した値が0.4%以上の誤差があります。
- ※分銅が正しいものでもエラー表示となる場合、はかり機構部の破損が考えられますのでご購入店または、当社営業部かサービス員まで御連絡ください。

ファンクション

このはかりは下記の機能を持っています。この機能を『ファンクション』といい、自分の作業状態に合わせることができます。☞設定値の確認と変更：23ページ参照

1 ファンクション項目と働き

機能項目	表示状態	機能の働き	
オートゼロ (ゼロラッキング)	1 RD	0	OFF：停止 ゼロ点が僅かに変動した場合、正確なゼロ表示に自動調整する機能
オートパワーオフ	2 RP	0	ファンクションの OFF：機能を解除(連続使用)
		1	バッテリー駆動の ON：約3分後自動的に電源を切る
応答速度	3 RE	0 1 2 3 4 5	速い 表示速度 遅い ※設定値を『0, 1』にすると、チラつく場合があります。 ※風・振動の影響を受ける場合は、設定値を『4, 5』にしてください。
インターフェース	4 IF	0 1 2	機能停止(出力が停止される) 周辺機器(CSP-16or193, NAC-2or3)を使用する 外部機器・パソコン等を使いバリティ機能を働かせる
出力コントロール	4 Lac	0 1 2 3 4 5 6 7	出力停止 常時連続出力(データ間隔0.1~1秒) 安定時連続出力(不安定時出力停止) Sキーを押すと、1回出力 安定時1回出力、計量物を取り去り表示がゼロ以下になり物を載せると次回出力可能 安定時1回出力・不安定時出力停止、物を載せ変えなくとも再度安定時(ゼロを含む)1回出力 安定時1回出力・不安定時連続出力、物を載せ変えない場合、1回出力後の安定時は出力が停止 Sキーを押すと、安定時1回出力
ボーレート	4 B.L	0 2 3	1200bps 2400bps 4800bps
バリティビット	4 PR	0 1 2	未使用(未設定) 奇数バリティ 偶数バリティ 『4 IF 2』の設定時のみ表示されます


※編み掛け部は出荷時の設定です

※インターフェース機能『4 IF 1』または『2』を選択すると、次の項目「インターフェースの詳細項目」となり次の様に続きます。


*『4 IF 1』に設定した場合、『4 B.L 0』で終了します。

*『4 IF 2』に設定した場合、『4 PR 0』まで表示されます。

2 設定値の確認と変更

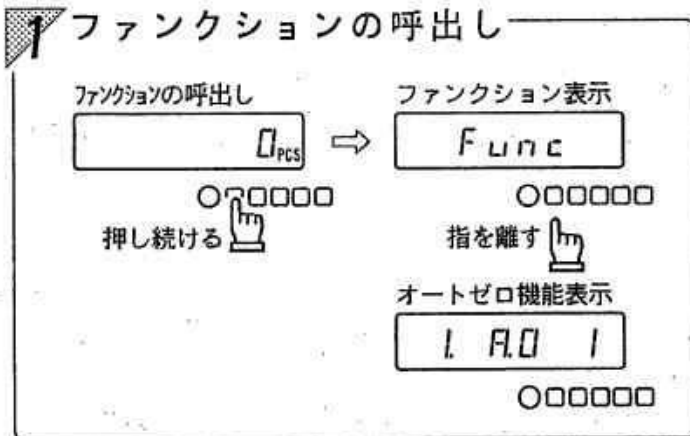


表示切替 キーを4秒位押し続け、表示が『Func』に変わった時に指を離します。
 ファンクションの設定となり、最初の項目の『L F. 0』(オートゼロ)が表示されます。

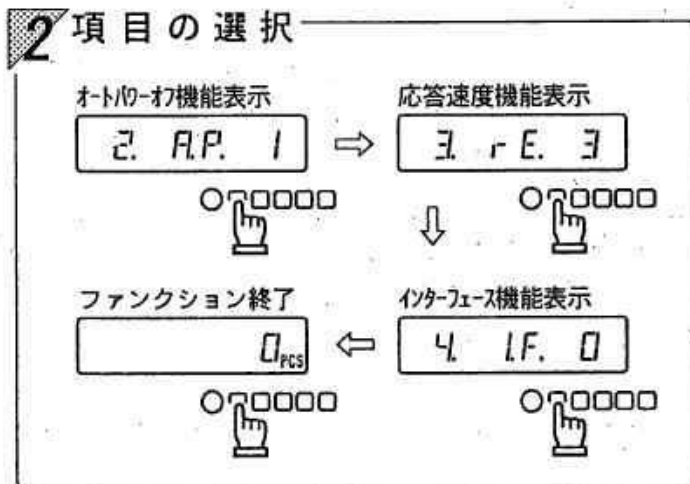

表示切替 キーを押すと、次の項目が表示されます。


表示切替 キーを押す度に、項目を順次表示していきます。

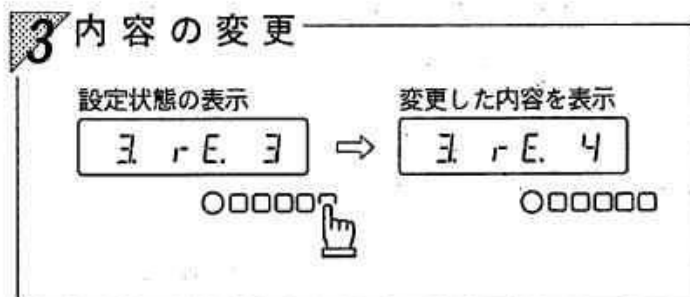

変更する機能項目の表示の時、


表示切替 キーを押します。

右端の数値が変わり、設定状態を選択できます。希望の設定値を選びます。

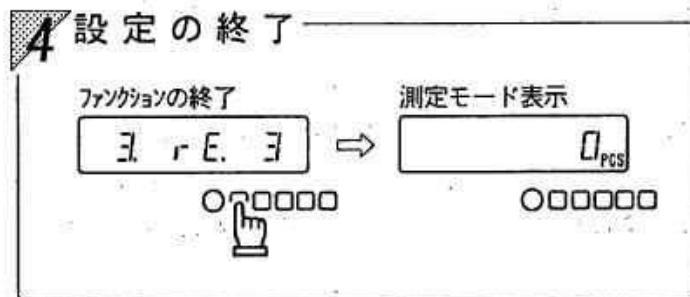

表示切替 キーを押し続けると、最終機能項目が表示された後、元の測定モードに戻ります。

故障と思われたら

症 状	原 因	処 置
表示がなかなか安定しない	<ul style="list-style-type: none"> * 風、振動の影響を受けている * 計量皿や風袋または、計る物が何かに触れている * はかりの載せ台がふらつく 	4P: 据付け場所確認
測定値に誤差がでる	<ul style="list-style-type: none"> * 風袋引の操作を間違えている * アジャスターが浮き、水平が正しく調整されていない * 長時間経過または、使用地域を変更で表示値が変化した 	11P: 風袋引の見直し 8P: 水平状態の確認 14P: はかりの校正
A d d表示	* サンプリング品の単重が軽過ぎる。	13P: キーポイント
L - E r r 表示 (ロ-エラー)	* サンプリング品の単重が軽く、計量誤差がしやすい状態にある	13P: キーポイント
ひょう量まで計れない o - E r r 表示 (オ-エラー)	<ul style="list-style-type: none"> * 風袋込みの重量がひょう量を越えた計量範囲=ひょう量-風袋重量 * 風袋に問題がない場合。 ⇒⇒⇒⇒⇒ 	11P: 風袋の見直し ⚠: 機構部の破損!!
u - E r r 表示 (ユ-エラー)	<ul style="list-style-type: none"> * 異物が計量皿または、パンベースを持ち上げている 計量皿の周囲に問題がない場合 ⇒⇒ 	5P: 計量皿の周囲確認 ⚠: 機構部の破損!!
b - E r r 表示 (ビ-エラー)	<ul style="list-style-type: none"> * 静電気やノイズの影響を受けた * はかりの電気部が故障した 	⇒⇒ ⚠: 電気部の故障
表示が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> * はかりの電源が切れている ○ オートパワーオフ機能の働きで表示が消えた 	9P:  キーを押す 16P: ファンクションの設定確認
『▼』マーク点灯	○ バッテリー(オプション)の容量が低下した	11P: 電池を充電するアダプターを接続する

<記号の意味>

* : 共通事項

○ : オプションのバッテリー駆動にした場合

10P: 参照ページを示します。

⚠ : ご購入店か、当社営業又はサービスに御連絡ください。

標準仕様

1 共通仕様

1. 測定方式……………誘電式（音叉振動式）
2. 風袋引範囲……………ひょう量まで可能
3. 表示器……………最大7桁の蛍光表示（文字高=12.5mm、文字幅=9mm、斜体角=5°）
4. はかりの校正……………セミオートスパン調整
5. 過負荷時表示……………ひょう量+9目盛超過時『O-Err』（オーバーエラー）表示
6. 温・湿度範囲……………0～40℃、80%RH以下
7. 電源……………専用ACアダプター（AC-100V⇒DC9V、400mA）

2 機種構成

機種	CGX-16K	CGX-30K	CGX-60K
ひょう量	16kg	30kg	60kg
最小表示	0.5g	1g	1g
計数可能単重	0.05g	0.1g	0.2g
計数推奨単重	0.2g	0.5g	1g
計量皿	320X360		

3 オプション構成

- ① プリンター専用出力：当社製の周辺機器に接続する為の専用出力
- ② RS-232C出力：パソコン等で通信できる双方向の出力
外部よりコマンドで、ゼロ・風袋引が可能
- ③ バッテリー駆動：NiCd電池内蔵型、フル充電後約7時間駆動
（①、②との併用不可） 約12時間電源OFF状態でフル充電完了
- ④ 表示部スタンド：表示部を机等に置く場合の取付け金具

