

SK SATO

防水型デジタル温度計

(専用プリンタ出力付)

MODEL SK-1250MCⅢα

取扱説明書

SATO KEIRYOKI MFG.CO.,LTD.

— はじめに —

このたびは防水型デジタル温度計SK-1250MCⅢαをお買いあげいただきありがとうございます。

- この商品は、温度をはかるものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、大切に保存してください。

概要


本器はセンサとしてサーミスタプローブ(専用)または熱電対(SK)プローブ(専用)を接続できる防水型デジタル温度計です。本体に温度値を記憶する事が可能であり、更に専用プリンタ(オプション)で印字する事ができます。

特長

- **防水機能**
本体・プローブ部ともにJIS C 0290「電気器具の防水試験及び固定物の侵入に対する保護等級」における防水保護等級IPX 4に準拠した防水構造になっております。ぬれた手で本体を触ったり、水滴がかかっても機能に支障はありません。各種の設定により、手動及び自動記憶ができます。
- **プリンタ出力付き**
専用のプリンタに出力することができ、本体に記憶したデータを印字することができます。
- **本体・センサプローブ完全互換**
サーミスタセンサプローブ及び熱電対(SK)プローブ共に互換性があります。
- **最高・最低温度のアラーム設定**
最高・最低温度のアラーム設定ができます。(本体内蔵の電子ブザーでお知らせします。)
- **通常記憶(マニュアル記憶)・自動記憶(オート記憶)**
本体の設定によりマニュアル記憶とオート記憶の設定ができます。詳しくは本説明書「記憶モードの説明」をお読みください。

警告

SK-1250MCⅢαは防爆仕様構造ではありませんので、引火性ガスを含んだ雰囲気でのご使用は絶対にしないでください。

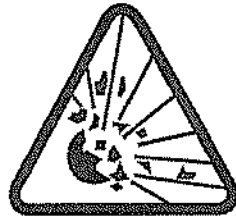

爆発注意


爆発する恐れがあり
たいへん危険です。

- ご不明な点がありましたらお買い上げ店または弊社サービスネットワークにご相談ください。

目次

各部の名称と働き	1	時計設定	12
ご使用方法	3	記録インターバル設定	12
保管のしかた	4	管理ナンバー設定	13
乾電池の入れ方	4	マニュアル記憶	13
センサプローブの接続	5	オート記憶	14
プリンタ端子、ACアダプタ ジャックの接続	6	記憶データのプリンタ印字方法	
操作の流れ	6	本器とプリンタ接続	17
一般的な温度測定のしかた		プリントアウトの方法	17
温度測定 of のしかた	9	マニュアル、オート記憶印字例	18
HOLD/REL機能	9	本器のエラー表示について	19
MAX/MIN機能	10	オプションセンサのご紹介	19
■最高温度・最低温度の設定		その他のオプション	20
オートパワーオフ機能	11	仕様	21
データ記憶温度測定 of のしかた		保証規定・保証書	22
設定モードについて	12	サービスネットワーク	23

各部の名称とはたらき

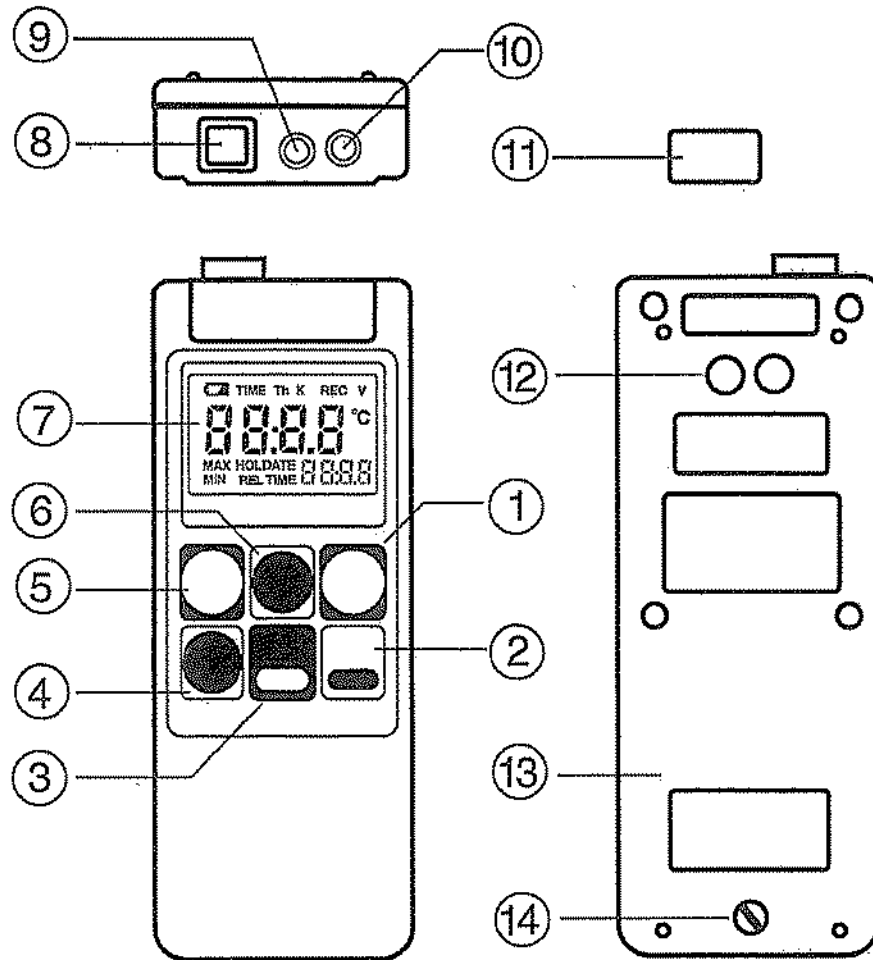

① POWERキー

- ・本器の電源をONにしますとピーというブザーオンが鳴ります。もう一度押すと電源がOFFになります。
- ・本器の電源がONの状態での操作を行うと、各種モードに移行します。
- ・TIMEキーと同時に押す事で「時計設定モード」になります。
(P.12参照)
- ・HOLD/RELキーと同時に押す事で「記録インターバル」が設定できます。
(P.12参照)
- ・MAX/MINキーと同時に押す事で「管理ナンバー設定モード」になります。
(P.13参照)
- ・SET/CLEARキーを同時に押しつぎにSET/CLEARキーのみ押

すと、記憶ファイルがクリアとなります。

② HOLD/RELキー

- ・通常測定モード時に本キーを押すと温度指示値をホールド(固定)する事が出来ます。
- ・ホールドモード時に本キーを押すとREL(変化量)測定モードに入ります。
- ・REL(変化量)測定モード時に本キーを押すと通常測定モードに戻ります。

③ MAX/MINキー

- ・通常測定モード時に本キーを押しますと、最高・最低記憶の値が表示されます。
(P.10参照)
- ・SET/CLEARキーとMAX/MINキーを同時に押すことで最高・最低温度の設定ができます。
(P.11参照)

(P.11参照)


④ SET/CLEARキー
 ・本器に記憶された最高/最低温度メモリをクリアすることができます。

⑤ TIMEキー
 ・本器の電源がONの状態ではPOWERキーと同時に押す事で「時計」設定モードになります。
 ・通常測定モードの時、本キーを押すと設定時間が表示されます。(P.12参照)


⑥ REC/PRINTキー
 ・通常測定モード時に本キーを押すと、マニュアル記憶モードになります。(P.13参照)
 ・通常測定モード時に本キーとMAX/MINキーを同時に押す事でオート記憶モードになります。(P.14参照)

・本器が電源ONのときにPOWERキーと同時に押すことで記憶されたデータを専用のプリンタに印字することができます。(P.15参照)

⑦ 液晶表示部
 ・測定温度値、各種設定情報およびキャラクタを表示します。

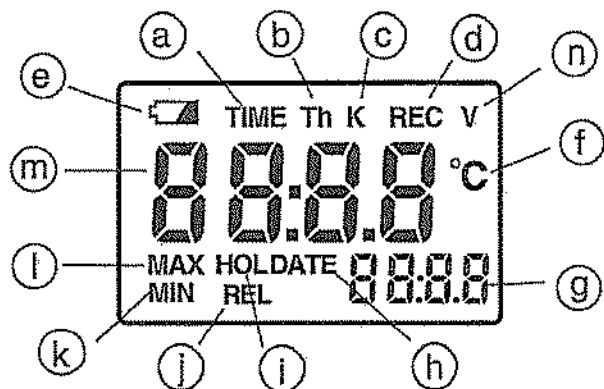

- ① 最高測定値の表示中および最高温度設定する際に点灯します。
- ② センサコネクタ
 ・専用のサーミスタセンサプローブまたは専用の熱電対(SK)センサプローブを接続します。
- ③ 電池蓋 ④ 電池蓋固定ねじ
- ⑤ 時計設定時に点灯します。
- ⑥ サーマスタセンサプローブを接続した時点灯します。
- ⑦ 熱電対(SK)センサプローブを接続した時点灯します。
- ⑧ データの記憶中点灯します。
- ⑨ 電池容量が少なくなると点灯します。
- ⑩ 計測単位キャラクタ
- ⑪ サブ7セグメントLCD
- ⑫ 最高・最低温度設定時点灯します。
- ⑬ 測定値のホールド中に点灯します。
- ⑭ HOLDでの変化量を表示中に点灯します。
- ⑮ 最低測定値の表示中および最低温度設定する際に点灯します。
- ⑯ メイン7セグメントLCD測定値などを表示します。

 使用上の注意

本器を正しくご使用していただくために、以下のことを必ず守ってください。

- 体温計としてご使用しないでください。
- 本器は精密にできていますので落下させたり、衝撃を与えないでください。
- 分解、改造しますと故障の原因となりますので絶対にしないでください。
- 水中でのご使用はしないでください。
- 直射日光の当たる場所や熱器具の近くでのご使用はしないでください。ケースの変形や故障の原因となります。
- 電氣的ノイズが発生する環境でご使用しますと、表示が不安定になったり、誤差が大きくなる場合があります。
- センサコードを無理に引っ張ったり、曲げたり、束ねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱などや傷つけ加工しますとコードが損傷します。
- 長期間使用しない場合は、必ず乾電池を取り外してください。入れたままにしておきますと乾電池から液漏れする場合があります故障の原因となります。
- 本器をアルコール、シンナー、その他溶剤で洗ったり、ふいたりしないでください。また、水洗いもしないでください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませたタオルなどを、よくしぼってからふいてください。
- 本センサは防水型デジタル温度計「SK-1250MCⅢa」専用センサです。他の温度計やパソコン等への接続は絶対に行わないでください。
- 本体を固定しているネジ(6カ所)を、ゆるめたり、増締めをしないでください。防水性を損ないます。

- 測定範囲をお守りください。測定範囲外でのご使用は故障・破損の原因となります。高い温度を測定する場合には、やけどにご注意ください。また高い温度の測定終了後はセンサのステンレスパイプ部分が熱くなっていますので、十分に温度が下がってから保管してください。先トガリ型センサの先端部は測定物に突きさしやすいうようにとがっており、思わぬけがをする恐れがありますので、取扱いには充分ご注意ください。


◎ 修理、校正はお買いあげ店、または弊社サービスネットワークへお申し付けください。

保管のしかた

- ・ 自動車内などに放置すると、真夏の炎天下では極度の高温になり、本器を故障させることがあります。このような場所には放置しないでください。

乾電池の入れ方

- 1) 本体裏面の電池蓋下のネジ頭部をマイナスドライバーまたは、コイン等で反時計方向に回してゆるめはずします。電池蓋の両サイドを手で持って下方方向に引き出して下さい。

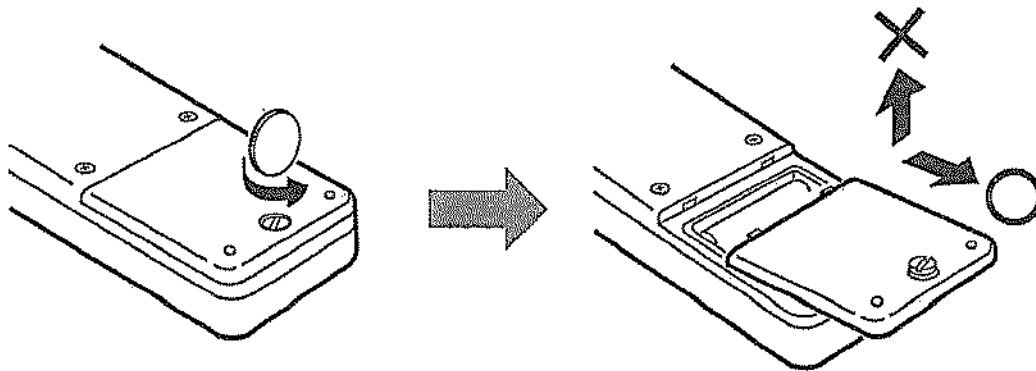

注意：乾電池は4本とも同じ種類のもので、すべて新しいものをご使用ください。

- 2) 乾電池収納部の表示にしたがって、乾電池の向き \oplus \ominus を間違えないように単4形乾電池を4本セットしてください。

- 3) 電池蓋を開けたときと逆の手順で電池蓋を閉め、ネジで固定してください。

注意：電池蓋を開けたとき、黒い防水ゴムがはずれた場合は、本体側の溝に防水ゴムを入れてください。電池蓋はしっかり取付けてください。取付けが不十分ですと防水性を損ない、水などが入り故障の原因となります。

：黒い防水ゴム部に水滴が付着した場合は必ず水滴を除去してください。

- 4) 電池消耗警告機能(ローバッテリーマーク)

電池容量が残り少なくなると点灯します。表示は下図のように3段階です。

- 電池容量充分

無点灯

- 電池残量少し

- 点滅：残量少し

- 点灯：測定不可




(ブザーが1分おきに1秒間鳴ります。)

- 5) 電池交換時は必ずPOWERキーをOFFにしてから、取り替えてください。

注意：POWERキーをOFFにしないで電池を交換しますと、すべてのデータがクリアされます。

センサプローブの接続

センサプローブのプラグを本体コネクタソケットの穴に差し込み、クリック感触があるまで、しっかり奥まで固定してください。

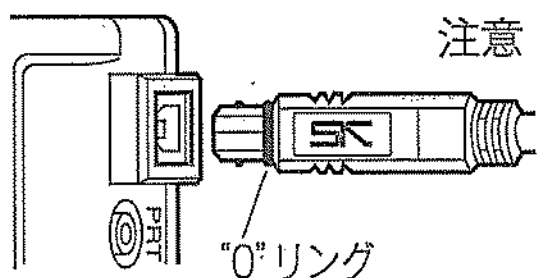


注意：左図のようにSK(USB)マークを本体のディスプレイ及び操作面側に合わせ、最後までしっかり取付けてください。取付けが不十分ですと防水性を損ない、故障の原因となります。

⚠ 注意

※センサプラグにSK(USB)マークが付いていますが、USB対応製品ではありません。センサプラグをパソコン周辺機器に絶対に差し込まないでください。

※必ず電源OFF状態でセンサプローブの抜き差しを行ってください。電源ON状態でセンサプローブを抜き差しをしますと、故障の原因となります。

プリンタ端子、ACアダプタジャックの接続

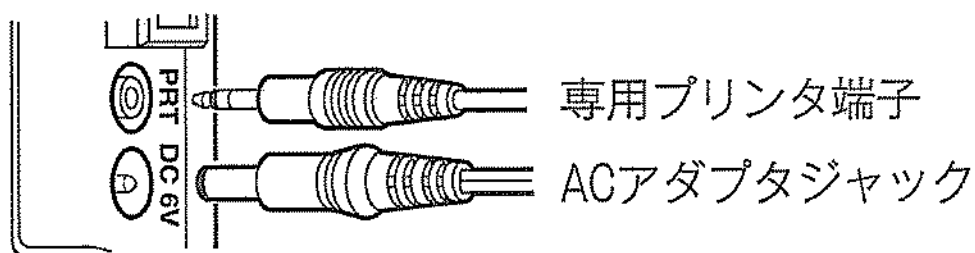

注意：ご使用しないときは、必ず防水カバーを取付けてください。

操作の流れ

- 本器を有効にご使用いただくために使用方法を3つに大別し操作の流れを説明します。

(1) 一般的な温度測定

電池収納部に電池を入れます

(P.4参照)

- 単4形乾電池4本またはACアダプタ(オプション)

センサを本体に接続します

(P.5参照)

- 特に熱電対(SK)センサの場合約10分間位は測定環境になじませてください。

POWERキーを押し電源をいれます

(P.9参照)

- 1秒以上押ししてください。温度が表示されます。

温度測定が可能です

(P.9参照)


- 通常測定モードです。
- 測定温度範囲内で行ってください。

HOLD. MAX/MIN. CLEAR機能

(P.9.10参照)

(2) データ記憶温度測定 (マニュアル記憶モード・オート記憶モード)


記憶データは本器表示部にて再表示・確認が行えます。

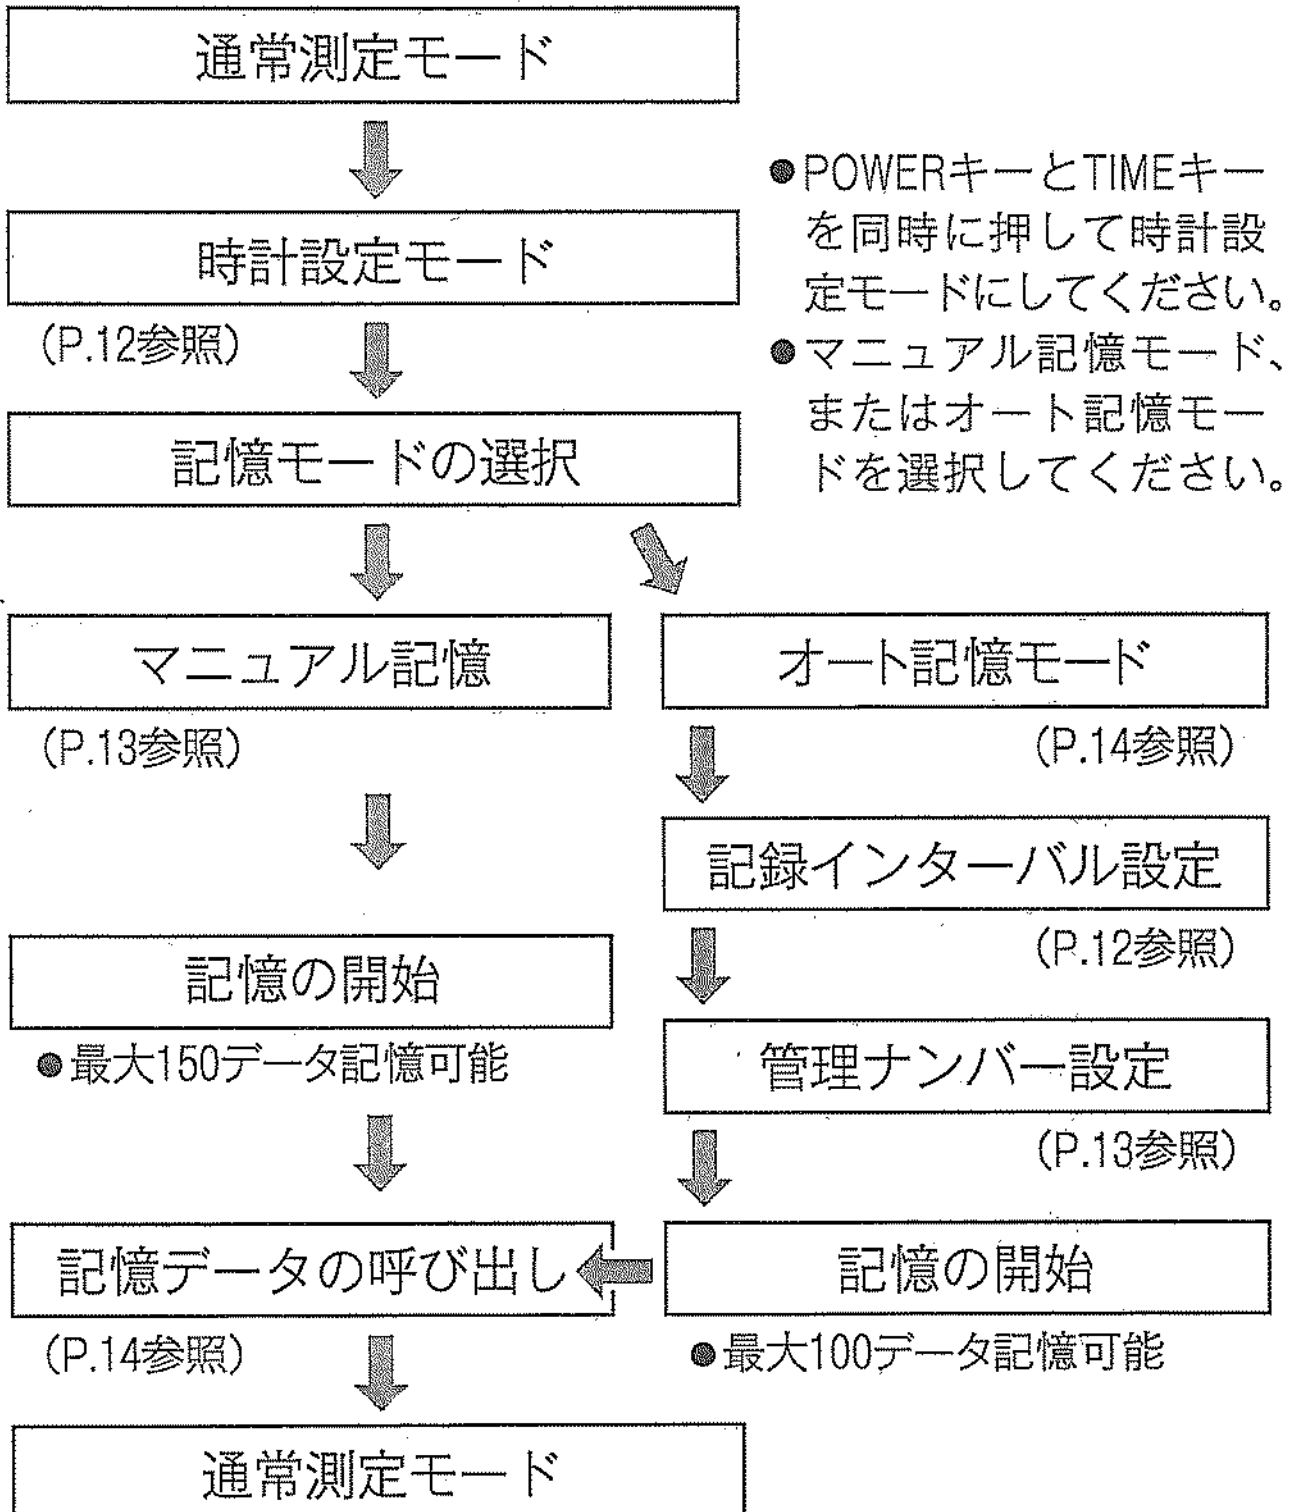

※再度記憶モードにするときは、記憶されたデータを消去しなければなりません。POWERキーとSET/CLEARキーを同時に押して、つぎにSET/CLEARキーのみ押してください。
データが消去されます。

(3) 記憶データのプリンタ印字

記憶データを専用プリンタ(オプション)に印字します。

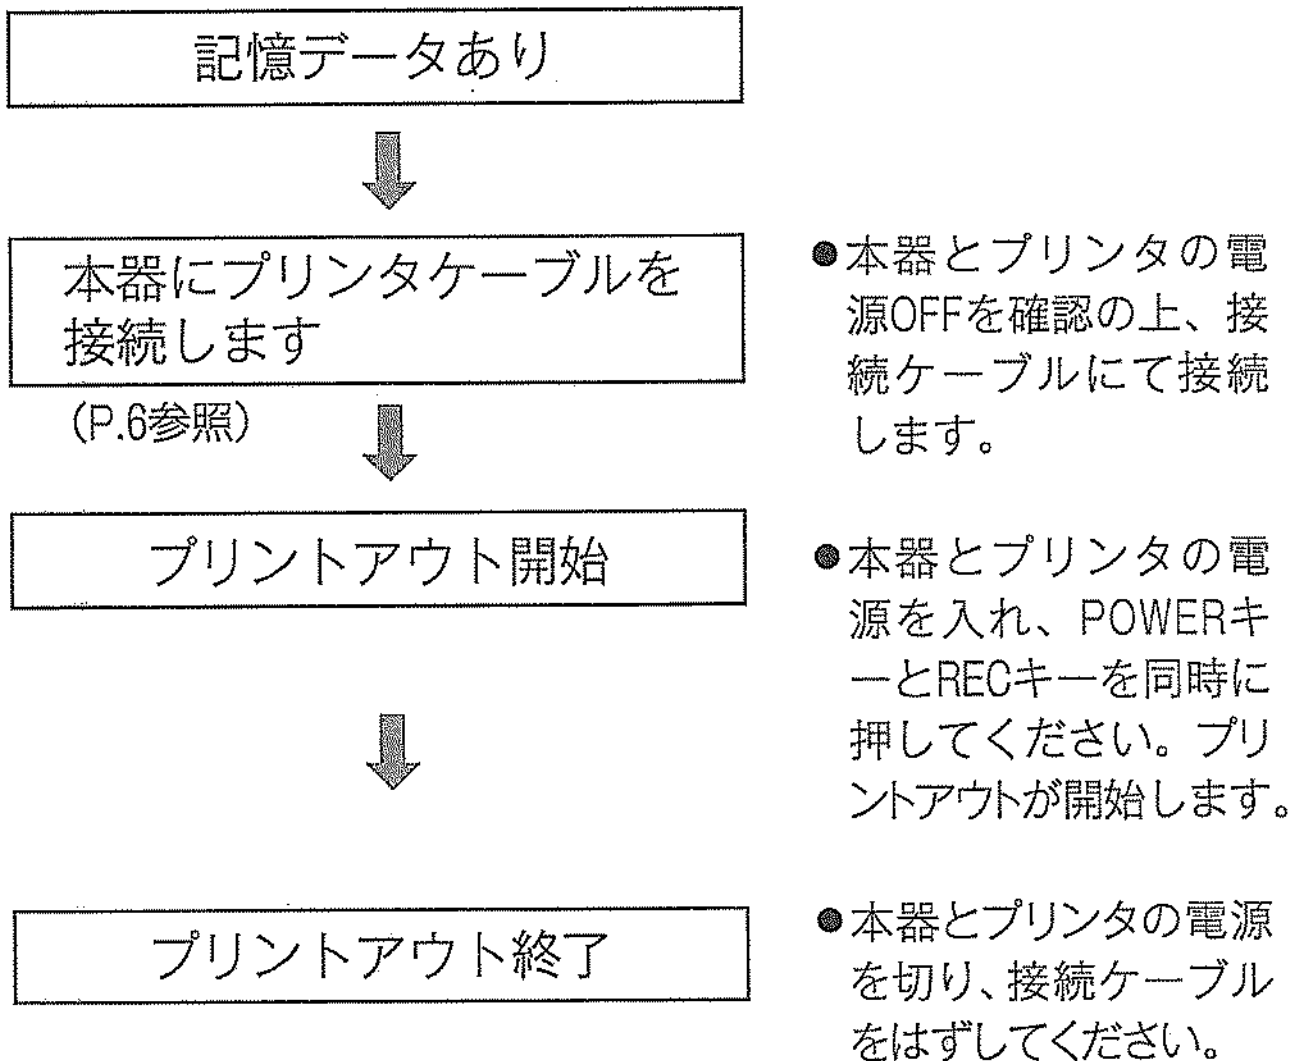

※再度記憶モードにするときは、記憶されたデータを消去しなければなりません。POWERキーとSET/CLEARキーを同時に押して、つぎにSET/CLEARキーのみ押してください。データが消去されます。

一般的な温度測定のみ

温度測定のみ

- 1) 本器とセンサプローブを接続してください。
- 2) POWERキーを1秒以上押しますと、ブザーとともに表示部に全表示テストパターン等約5秒間現れ、その後現在温度測定値が表示され、通常測定モードになります。
 - 30分間キー操作がないと、オートパワーオフ機能が作動し自動的に電源が切れます。
- 3) 差し込みセンサで厳密な温度測定を行う場合は、気体・液体・半固体を問わずセンサ保護管の先端から保護管の直径のおよそ15倍の長さ、すなわち保護管径が $\phi 2\text{mm}$ の場合、約30mm以上測定対象物に挿入してください。これは外気(保護管周辺)の温度影響を受けにくくするためです。

注意

- ※高い温度を測定する場合は、やけどにご注意ください。
- ※電源ONの状態ではセンサプローブは抜かないでください。

- 4) 再度POWERキーを1秒以上押しますと、表示が消え本器の電源が切れます。

HOLD/REL 機能


- 測定中、温度変化が激しい場合など、HOLDキーを押すことにより、メイン7セグメントの表示が固定され測定値の読みとりが容易になります。このとき、サブ7セグメントには現在の温度測定値を表示しておりますので、必要な温度データをホールドしながら、現在の温度変化がわかります。
 - HOLDキーをもう一度押すとREL機能となり、固定した値からの変化量をメイン7セグメントに表示します。熱電対(SK)の場合 -99.9°C 以下は、----表示になります。この間サブ7セグメントには、リアルタイム測定値が表示されます。測定値が変化するたびに、固定した値からの変化量をメイン7セグメントに表示します。
 - 再度HOLDキーを押しますと、通常測定モードになります。
- ※HOLD及び現在温度(サブ7セグメント)表示の解除
HOLD表示のとき、SET/CLEARキーとHOLD/RELキーを同時に押しますとHOLD表示及び現在温度(サブ7セグメント)表示が

消えます。解除する場合は、HOLD/RELキーを押しますと解除されると共にREL表示となり、もう一度HOLD/RELキーを押しますと通常測定モードになります。

MAX/MIN 機能

● 最高温度・最低温度表示

- 1) 通常測定モード時にMAX/MINキーを一回押し、つぎにSET/CLEARキーを押すと最高・最低温度記憶がスタートします。
- 2) つぎにMAX/MINキーを押すことにより、最高・最低温度記憶スタート設定時点からの最低温度記憶値を表示します。
- 3) 再度、MAX/MINキーを押すことにより、1度、通常測定モードに戻ります。再度、MAX/MINキーを押すことにより、最高・最低温度記憶スタート設定時点からの最高温度記憶値を表示します。
- 4) 以降、右図のような順で測定ができます。

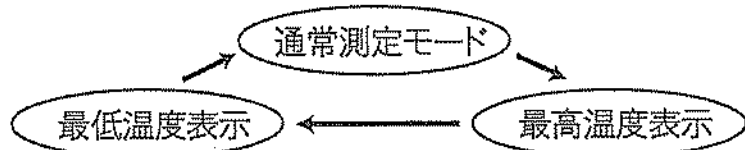

- 5) SET/CLEARキーを押すことにより、本器に記憶されている最高温度・最低温度値がクリアされます。本器は記憶データがクリアされた時点からの最高温度・最低温度を記憶スタートします。

※最高温度・最低温度表示中、サブ7セグメントには、現在温度を表示します。

● 最高温度・最低温度の設定

- 1) 通常測定モード時にSET/CLEARキーとMAX/MINキーを同時に押した時点でサブ7セグメントLCDに最高温度の設定ができもう一度SET/CLEARキーとMAX/MINキーを同時に押しますと最低温度の設定ができます。温度設定はUPキー、DOWNキーにて行ってください。
- 2) SET/CLEARキーを押すことにより“V”が表示し、設定モードになったことを表します。
- 3) 設定の温度に到達しますと“V”が点滅すると共にブザー音にてお知らせします。
- 4) 設定モードを解除するにはSET/CLEARキーを押してください。“V”表示が消滅します。
- 5) 通常測定モードに戻すにはSET/CLEARキーとMAX/MINキーを同時に押しますと通常測定モードに戻ります。

オートパワーオフ機能

- 本器はキー操作を約30分間行わなかった場合、電源が自動的に切れます。電源切り忘れによる電池容量の消耗を防ぎます。
- オートパワーオフ機能が作動する場合は、右表のようになっております。


通常温度測定	○
HOLD機能	×
MAX/MIN機能	×
マニュアル記憶	○
オート記憶	×

- 印-作動する
- × 印-作動しない


※ オート記憶100データ終了後はオートパワーオフが作動する。

《オートパワーオフの解除手段》


- 1) POWERキーをONにします。
- 2) 右図のようなテストパターンが表示されます。

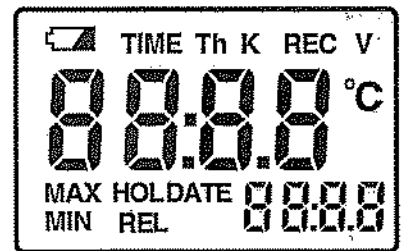

- 3) 右図のように管理ナンバーの表示が出ます。(約2秒間)
このときにSET/CLEARキーを押します。

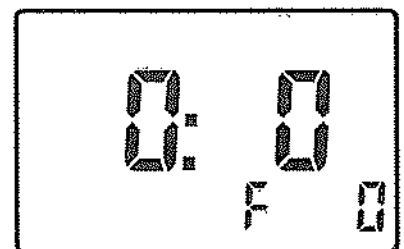

- 4) 温度表示になります。
注：この連続使用状態でPOWERキーをOFFにしますと、またもとのオートパワーオフの状態に戻ります。

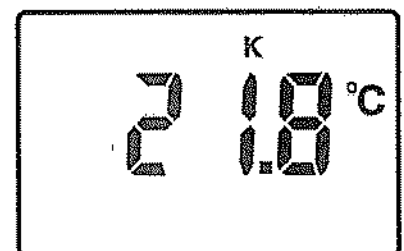

データ記憶温度測定のみかた


設定モードについて

設定モードに入ると変更可能な数値が点滅します。数字はUPキーまたはDOWNキーにて変更することができます。次の設定モードに進むか、終了するときはSET/CLEARキーを押してください。通常測定モードに戻ります。

時計設定

本器の電源がONのときにPOWERキーとTIMEキーを同時に押すことにより時計の設定が以下の手順でできます。各項目ごとに設定後SET/CLEARキーを押して、次に進んでください。

例：1999年9月15日10時53分設定

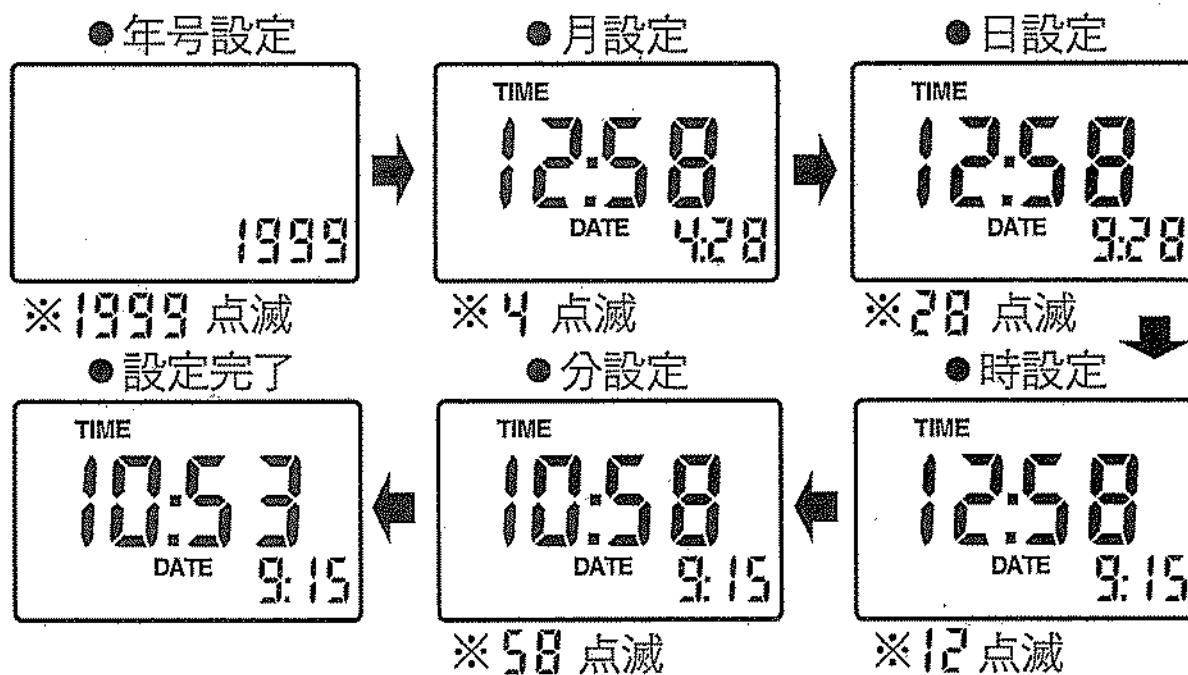

時計設定はマニュアル記憶モードおよびオート記憶モードどちらの使用時においても必要です。


注意：時計設定をしないままマニュアル記憶、オート記憶を行った場合、初期設定の年、月、日、時計の値が記憶データに記録されます。

記録インターバル設定

本器の電源がONのときにPOWERキーとHOLD/RELキーを同時に押すことにより以下の図のように記録インターバルの設定ができます。

※記録インターバル設定はオート記憶モード使用時に必要です。

- 出荷時、記録インターバルは1分に設定されています。10分に設定したい場合、UPキーを押して、右図のように設定します。SET/CLEARキーを押しますと通常測定モードに戻ります。また、この場合の現在時刻が13:06ですと記録開始は毎正10分となっていますので13時10分から記憶を開始します。(下表参照)

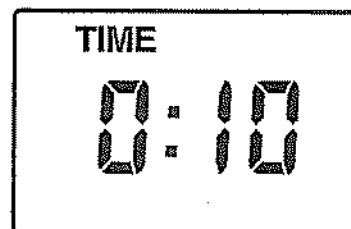


記録インターバル	1分	2分	5分	10分	30分	1時間	2H	4H	6H	12H	24H
記録開始	毎正1分		毎正10分			毎正1時間					

管理ナンバー設定

本器の電源がONのときにPOWERキーとMAX/MINキーを同時に押すことにより管理ナンバーの設定ができます。

- 例 00 --- 佐藤担当 (誰が)
- 99 --- 実験室の保温箱 (何を管理)
- 上記は、一つの例です。お客様のお考えでご利用ください。

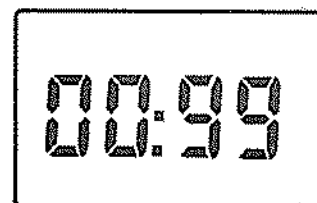

※管理ナンバー設定はオート記憶モード使用時に利用できます。ナンバーは00~99まで2カ所設定可能です。

注意

※各種設定モード入る場合、POWERキーとその他必要なキーを同時に押す必要があります。POWERキーのみを先に押した場合、本体の電源が切れてしまいますのでご注意ください。

マニュアル記憶

本器の電源がONのときにRECキーを押すと現在の測定値が記憶されます。RECキーを押した瞬間、約0.5秒間REC表示とサブ7セグメントにファイルナンバーが表示されます。ファイルナンバーが150件を超えたときは、RECキーを押して、サブ7セグメントにFULLと表示されると共にピーというブザー音が鳴ります。以降の測定値は記憶されません。

記憶データ操作中、電源をOFFにしても記憶ファイルは保持され、もう一度電源ONで、記憶ファイルは継続されます。

● 記憶データの呼び出し

本器に記憶データがある場合、TIMEキーを1秒以上押しますと、サブ7セグメントに記憶されたファイルナンバー、メイン7セグメントに記憶温度値を表示します。温度値及びファイルナンバーの表示は第1ファイルから記憶順ごとに表示します。TIMEキーを一度押し、再度押し続けるとファイルナンバー及び温度値が早送りできます。

SET/CLEARキーを押すと通常温度測定モードに戻ります。

もう一度記憶データを確認したい場合は、同じ操作を繰り返してください。

注意：本器に前回の記憶データが残っていると新たに、電源をOFFにしても記憶モード設定ができませんので、通常温度測定表示中に、POWERキーとSET/CLEARキーを同時に押し、次にSET/CLEARキーのみを押し記憶データをクリアしてください。オート記憶モードの場合も同じです。

オート記憶

本器の電源がONのときにRECキーとMAX/MINキーを同時に押し、測定値の記憶がスタートします。なお、REC表示とサブ7セグメントにファイルナンバーが表示されます。ファイルナンバーが100件を超えたときに、RECキーを押すと、FULLと表示されると共にピーというブザー音が鳴ります。

以降の測定値は記憶されません。

● 記憶データの呼び出し

本器に記憶データがある場合、TIMEキーを1秒以上押しますと、サブ7セグメントに測定された時刻、メイン7セグメントにその時刻の測定値、最高温度値、最低温度値、の順で表示します。記憶温度値及び測定時刻の表示は第1ファイルから記憶順ごとに表示します。TIMEキーを一度押し、再度押し続けると測定された時刻及びその時刻の測定値、最高温度値、最低温度値が早送りできます。

SET/CLEARキーを押すと通常温度測定モードに戻ります。

もう一度記憶データを確認したい場合は、同じ操作を繰り返してください。

注意：記憶途中で終了し、記憶データを確認したい場合は、RECキーを押すと、RECとファイルナンバー表示が消え記憶を中止します。その後上記の記憶確認の操作を行ってください。

注意：オート記憶モードからマニュアル記憶モードへそのままでは移行できません。本器に残っている記憶データを以下の操作でクリアしてください。通常温測定表示中に、POWERキーとSET/CLEARキーを同時に押し、次にSET/CLEARキーのみを押しますと記憶データはクリアされます。この後マニュアル記憶設定をすることができます。

※記録インターバル設定については取説P12~13に記載されていますがその設定した後の経過表示が、次ページの表のようになります。

- RECをスタートさせた時間に対してパワーオートオフの時間が経過した後、液晶表示がいったん消えます。
(但し連続表示は除外します)その後はインターバル設定により表示、消去を繰り返して100データまでデータをとり続けます。インターバルの設定時間が長くなるほど表示が消えている時間も長くなっていますが、表示不良ではありません。

注意：オート記憶の終了時には下記事項をご確認の上取り扱ってください。

- 1：終了時には必ず先に本体の電源をOFFにしてください。
電池または、ACアダプター使用のどちらも同様の処置をしてください。
- 2：ACアダプターでONのまま終了させる場合には、必ず本体と接続されていますジャックを先に抜いてください。但し、この場合でも本体に電池がセットされていることが必要です。
- 3：ONのままでACアダプターの100V電源を先に抜きますと、強制終了の形になりデータが消去されます。

記録 インターバル	1分 2分	5分 10分	30分	1時間	2H	4H	6H12H 24H
記録開始	毎正1分	毎正10分		毎正1時間			
表示間隔時間	連続表示		30 秒毎	1 分毎	2 分毎	5 分毎	10 分毎
表示時間	——		約7秒間				

(H：時間)

● オート記憶をご使用中に電池が少なくなったり、また何らかの事情で電源を切り替える場合、下記の内容に注意してください。

- (1) 電池からACアダプターに切替えるとき。
- (2) ACアダプターから電池に切替えるとき。
- (3) 電池を交換するとき。

上記(1)～(3)のいずれかにおいても電源を切替える場合は、必ず本体操作ボタンのPOWERキーをOFFの状態にしてから行ってください。

(約50秒以内) その後POWERキーをONにすればデータは消えないで継続して作動しています。

もし、POWERキーをOFFにしないで交換、切替え操作を行いますと、オート記憶が停止などの誤作動、または誤表示することがありますので絶対にしないでください。

—— 記憶データのプリンタ印字方法 ——

本器とプリンタの接続

- 1) 本器の電源とプリンタの電源が切れていることを確認しプリンタ接続ケーブルをプリンタと本器プリンタ接続端子に接続してください。(P.5参照)
- 2) プリンタ付属の説明書をよくお読みください。
プリンタは、専用プリンタ(オプション)となります。
- 3) お求めは、お買いあげ店または弊社サービスネットワークにおたずねください。

プリントアウトの方法

- 1) プリンタの電源がONになっている事を確認してください。
- 2) 本器の電源がONのときにPOWERキーとRECキーを同時に押すと、“P”が表示されプリンタが印字を開始します。
- 3) 印字データは第1ファイルから最終ファイルまで出力します。
- 4) プリント後も、本体にデータは残っています。

マニュアル、オート記憶印字例

● マニュアル記憶印字例

				プリント日時	1999年23日
				カンリナンバー	No.07-27(°C)
ファイル	月 日	時 分			
001	9/23	11:52	25.9		
002	9/23	11:58	25.0		
003	9/23	12:35	25.7		
004	9/23	12:37	25.1		
005	9/23	12:45	25.1		
006	9/23	12:46	25.0		
007	9/23	12:47	24.5		
008	9/23	12:48	25.5		
009	9/23	12:58	26.9		

● オート記憶印字例(記録インターバル2分の場合)

				プリント日時	1999年22日
				カンリナンバー	No.02-05(°C)
ファイル	月 日	時 分		MAX	MIN
001	9/22	11:31	25.9	25.9	25.0
002	9/22	11:33	25.0	33.1	25.0
003	9/22	11:35	25.7	25.7	25.1
004	9/22	11:37	25.1	25.1	25.0
005	9/22	11:39	25.1	25.1	25.0
006	9/22	11:41	25.0	39.9	20.3
007	9/22	11:43	24.5	72.5	24.5
008	9/22	11:45	25.5	87.6	25.5
009	9/22	11:47	26.9	32.4	26.8

注意：文字の書体及び大きさは、実物と異なります。

本器のエラー表示について

- エラー表示はメイン7セグメントLCD部に表示されます。

エラー表示	原因	対策
OL	プローブが接続されていない。	プローブを正しく接続してください。
	センサが断線している。	プローブの接続が悪いかプローブ内部での断線です。断線と考えられる場合は使用を中止してください。
	プローブ内部でショートしている。	使用を中止してください。

オプションセンサのご紹介

- センサには下記の種類のものが用意されています。使用目的に合わせてセンサをお選びください。その他特注センサについても製作いたします。

サーミスタ コード1.1m付 (MC-T102Ⅲを除く)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● MC-T100Ⅲ 標準センサ
液体、粘性体、半固体用
-30~150℃ φ2×100mm ● MC-T101Ⅲ 食品、ゴム質用
先トガリ、
液体、粘性体、半固体用
-30~150℃ φ3×100mm ● MC-T101WⅢ 先トンガリセンサ
(食品用防水型、低温)
-30~150℃ φ3×120mm | <ul style="list-style-type: none"> ● MC-T102Ⅲ 耐圧、水温測定用
コード10m付(醸造、水産)
-30~100℃ φ17×115mm ● MC-T103Ⅲ 直腸温度測定用
30.0~50.0℃ φ3×110mm ● MC-T201Ⅲ 空気測定用
(オフィス、倉庫)
-30~150℃ φ5×150mm |
|--|---|

熱電対 (SK) コード1.1m付 (MC-K304Ⅲ、MC-K105Ⅲを除く)

※クラス1表記以外のものはクラス2です。

- MC-K100Ⅲ 標準センサ
液体、粘性体、半固体用
-100~300℃ φ2.3×150mm
(クラス1)
- MC-K100WⅢ 食品用防水型
センサ(低温)
-100~300℃ φ2.3×150mm
(クラス1)
- MC-K101Ⅲ 一般計測用
液体、粘性体、半固体用
-100~700℃ φ3.2×250mm
(クラス1)
- MC-K102Ⅲ 中・高温用センサ
粘性体、半固体用
0~800℃ φ4.8×500mm
(クラス1)
- MC-K103Ⅲ アスファルト用先トガリ
(オールステンレス、耐熱コード付)
0~300℃ φ5×250mm
- MC-K104Ⅲ 高感度測定用
液体、粘性体、
-100~300℃ φ1×1000mm
- MC-K105Ⅲ デープレックス
ワイヤーセンサステンシルド
コード0.3m付
-100~300℃ φ0.65×10m
- MC-K106Ⅲ アスファルト用
(取手樹脂)先トガリ
0~300℃ φ5×250mm
- MC-K107Ⅲ 高温用センサ
0~1000℃ φ4.8×1000mm
(クラス1)(材質:インコネル)
- MC-K108Ⅲ 堆肥用
0~300℃ φ8×900mm
- MC-K109Ⅲ アスファルト用
0~300℃ φ5×250mm
- MC-K301Ⅲ 静止表面用(中温)
0~600℃ 先端部φ25×40mm
- MC-K302Ⅲ 静止表面用
(ロングサイズ・中温)
0~600℃ 先端部φ17×21mm
- MC-K303Ⅲ 静止表面用L型
(中高温)
0~800℃ 先端部φ10×12mm
- MC-K304Ⅲ 静止表面貼付用
0~300℃ 17×14×t0.6
耐熱コード3m付
- MC-K305Ⅲ 静止表面用
(90°角度可変、中温)
-30~500℃ 先端部φ17×36mm
- MC-K306Ⅲ 静止表面用(低温)
-30~250℃ 先端部φ10×12mm
- MC-K307Ⅲ 静止表面用
(一般計測、低温)
-30~400℃ 先端部φ17×25mm
- MC-K308Ⅲ 静止表面用
(L型センサ、中温)
-30~600℃ 先端部φ17×30mm
- MC-K401Ⅲ 曲面表面用(パイプ等)
0~250℃ 先端部30×35×60mm
- MC-K402Ⅲ 回転表面用(ローラ型)
0~300℃ 先端部25×50×25mm
- MC-K403Ⅲ 静止表面用
(マグネット型)
0~200℃ 先端部φ30×12mm

その他のオプション

- SK-1250MCⅢα専用ACアダプタMC-AD06150-1 DC6V 150mA以上
- 専用プリンタ (ACアダプタ付)

仕様

製品名	防水型デジタル温度計	
製品番号	No.8017-00	
型式	SK-1250MCⅢα	
測定範囲	サーミスタ	-30.0～150.0℃
	熱電対(SK)	-99.9～1250℃
分解能	サーミスタ	-30.0～150.0℃ : 0.1℃
	熱電対(SK)	-99.9～199.9℃ : 0.1℃ 200～1250℃ : 1℃
測定精度	サーミスタ	<ul style="list-style-type: none"> ・ 0.0～100.0℃ ● センサ精度 ±(0.1%rdg+0.3℃) ● 本体精度 ±0.2℃
	熱電対(SK)	<ul style="list-style-type: none"> ・ -0.1～-30.0℃ / 100.1～150.0℃ ● センサ精度 クラス2(JIS) ● 本体精度 ・ 0.0～199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3℃) ・ -99.9～-0.1℃ ±0.5℃ ・ 200～1250℃ ±(0.2%rdg+1℃)
記憶件数	マニュアル記憶:150件 オート記憶:100件	
センサ	サーミスタ、熱電対(SK)	
防水性	JIS C 0920「保護等級IPX4」に準拠	
電源	単4形乾電池(LR03)×4本	
電池寿命	マンガン:連続180時間 アルカリ:連続280時間	
材質	本体	ABS樹脂
	標準センサ プローブ	感温部:ステンレス(SUS304) 握手部:耐熱ABS樹脂
外形寸法	H175×W66×D25mm	
本体質量	約0.2kg(電池含む)	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体カバー ● 標準センサ(MC-T100Ⅲ)1本 ● マンガン乾電池4本 ● 検査合格証1枚 ● 取扱説明書1冊 	

サービスネットワーク

本 社	東京都千代田区神田西福田町3	〒101-0037
	TEL 03-3254-8111	FAX 03-3254-8119
本社営業部	東京都千代田区神田西福田町3	〒101-0037
	TEL 03-3254-8111	FAX 03-3254-8119
東京営業所	東京都板橋区南常盤台2-9-18	〒174-0072
	TEL 03-3958-2351	FAX 03-3957-5986
大阪支社	大阪府中央区内平野町2-1-10	〒540-0037
	TEL 06-6944-0921	FAX 06-6944-0926
札幌営業所	札幌市北区北20条西4-2-17	〒001-0020
	TEL 011-758-0051	FAX 011-758-0065
仙台営業所	宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1	〒989-1304
	TEL 0224-83-4781	FAX 0224-83-4770
名古屋営業所	名古屋市中区大須1-3-16	〒460-0011
	TEL 052-204-1234	FAX 052-204-1123
富山営業所	富山県富山市二口町5-2-3	〒939-8211
	TEL 076-494-3088	FAX 076-494-3090
福岡営業所	福岡市博多区博多駅前4-18-26	〒812-0011
	TEL 092-451-1685	FAX 092-451-1688

●万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。

SK 株式会社 佐藤計量器製作所