

取 扱 説 明 書

ポータブルコーン貫入試験機

(コーンペネトロメーター)

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、必ず保管してください。
この取扱説明書は、必ず最終ユーザー様にお渡しください。

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南2丁目4番26号
株式会社 関西機器製作所
TEL 06(6961)7637
FAX 06(6961)8062

ポータブルコーン貫入試験機

取扱説明書

1. 品名 ポータブルコーン貫入試験機(コンペネトロメーター)

2. 概要

本機は、粘性土、腐敗土などの軟弱地盤に対しコーン貫入抵抗値を求めることにより建設機械のトラフィカビリティーや地盤の土層構成などを知ることができます。

実際に試験を実施する際には地盤工学会基準 JGS 1431 を参照して下さい。

3. 試験機構成

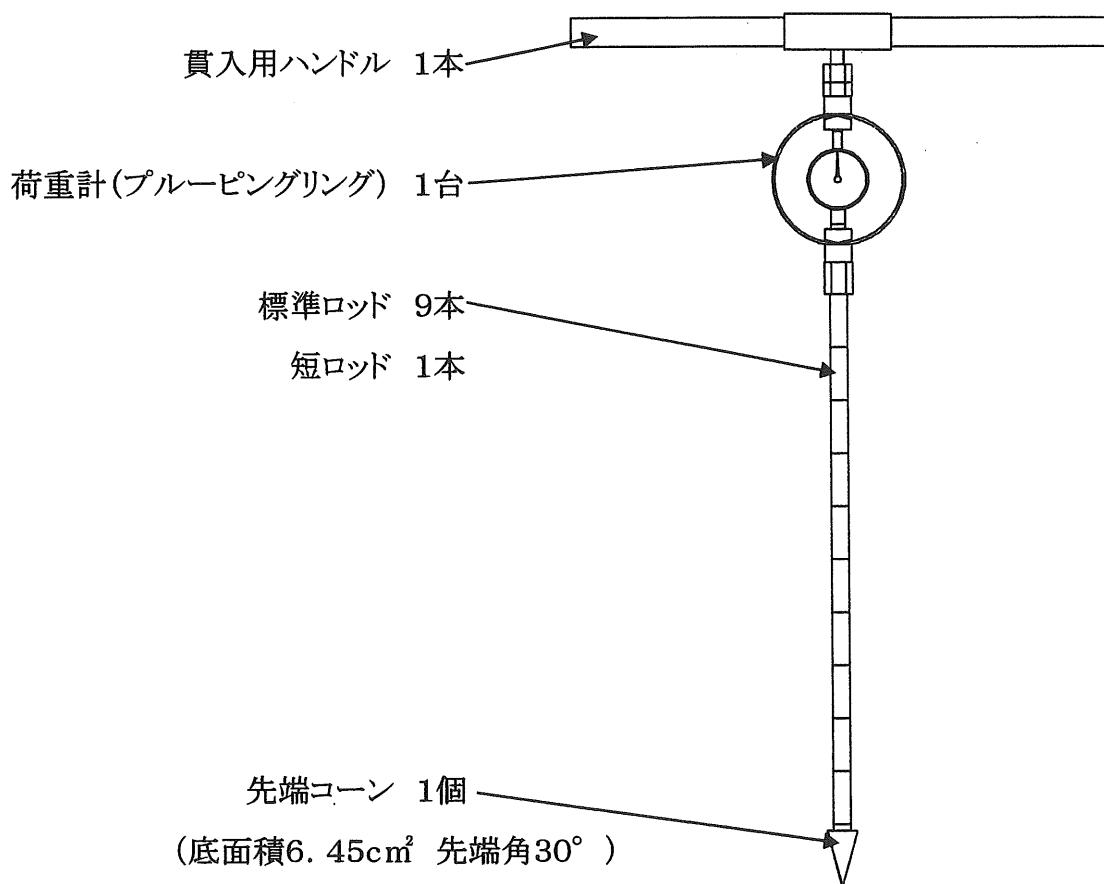


図-1

付属品:携帯袋 スパナ 格納箱

※先端コーンは必ず短ロッドに取付けて使用してください。コーン先端からロッドの最初の刻線までの長さが10cmになります。

4. 試験方法

- 1) 図-1のように各部緩み無く接続し、組み立てる。
- 2) ロッドを鉛直に立て、試験機に手の力が加わらない状態で荷重計ダイヤルゲージの零と指針を合わせる。
- 3) 貫入用ハンドルを用いて連続的に貫入する。貫入速度は10mm/sを標準とし、100mm貫入ごとに荷重計の読み値Dを記録する。
- 4) 最終深さまで測定した後、コーン及びロッドを引き上げて取り外し各部に異常が無いか点検する。

5. 結果の整理

コーン貫入抵抗 $q_c (kN/m^2)$ を次式で算定する。

$$q_c = \frac{Q_c}{A}$$

Q_c : コーンの貫入力 (kN)

A : コーンの底面積 (m^2) [$A=0.000645 m^2$]

Q_c は次式より算出する。

$$Q_c = Q_{rd} + (m_0 + n \cdot m_1) g_n / 1000$$

Q_{rd} : 荷重計測定値 次式で算出する。 $Q_{rd} = K D$

K: 荷重計の較正係数

D: 荷重計の読み値

m_0 : コーンの質量 (kg)

m_1 : ロッドの1本の質量 (kg)

n : 算定する深さでのロッドの使用本数 (本)

g_n : 標準重力加速度 (m/s^2)